


# Bedienungsanleitung

## L-LAS-TB-MS-Scope V3.04

(PC-Software für Microsoft® Windows® XP, VISTA, 7)

für Laser-Zeilensensoren der *L-LAS-TB-...-MS (Master-Slave) Serie*

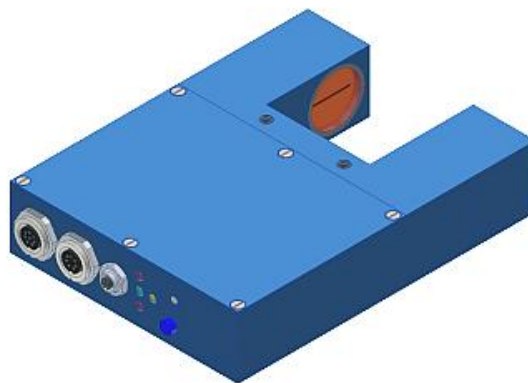

z.B.

L-LAS-TB-50-MA/SL

L-LAS-TB-75-MA/SL

L-LAS-TB-100-MA/SL

L-LAS-TB-F-8x1-40/40-MA/SL

L-LAS-TB-F-16x1-40/40-MA/SL

L-LAS-TB-8-CON1-MA/SL

## 0 Inhalt

Kapitel	Seite
<b>1. Funktionsprinzip: L-LAS-TB-...-Master-Slave Kontrollsystem .....</b>	<b>3</b>
1.1 Technische Beschreibung .....	3
<b>2. Installation der L-LAS-TB-MS-Scope-Software .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Bedienung der L-LAS-TB-MS-Scope Software.....</b>	<b>6</b>
3.1 Bedienelemente der L-LAS-TB-MS-Scope Software .....	7
3.2 Numerische und graphische Anzeigelemente.....	16
3.3 Serieller RS232-Datentransfer .....	18
3.4 L-LAS-TB-MS-Scope als Hilfsmittel zur Sensorjustage .....	19
3.5 L-LAS-TB-MS-Scope als Hilfsmittel zur Sendeleistungseinstellung .....	20
<b>4. Auswerte-Betriebsarten .....</b>	<b>21</b>
4.1 MASTER.....	21
4.2 SLAVE .....	21
4.3 WIDTH.....	21
4.4 CENTER.....	22
4.5 DIFF.....	22
<b>5. Daten-Rekorder Funktion.....</b>	<b>23</b>
5.1 Datenformat der Ausgabedatei .....	24
<b>6. Anhang.....</b>	<b>25</b>
6.1 Laserwarnhinweis.....	25
6.2 Funktionsweise des TEACH/RESET-Tasters .....	25
6.3 Funktionsweise des Toleranz-Potentiometers .....	25
6.4 Funktionsweise der Digitaleingänge IN0 und IN1 .....	26
6.5 Anschlussbelegungen .....	27
6.6 RS232 Schnittstellenprotokoll .....	39

# 1 Funktionsprinzip: *L-LAS-TB-...-MA/SL* Master-Slave Kontrollsystem

## 1.1 Technische Beschreibung

Bei den Laser-Zeilensensoren der *L-LAS-TB-MS Serie* tritt der Laserstrahl einer Laserdiode ( $\lambda=670\text{nm}$ , 1mW Ausgangs-leistung, Laserklasse 2) über geeignete Kollimatoren und Blenden als parallel gerichtetes Laserlicht mit homogener Lichtverteilung als Laserstrahl aus der Sendeoptik aus. Die Laserlinie trifft auf die gegenüberliegend montierte Empfänger-Einheit *L-LAS-TB-...-SL* (Slave) im Durchlichtbetrieb (TB=Through-Beam) auf. Die CCD-Zeile besteht aus vielen, sehr eng benachbarten, zu einer Linie angeordneten, einzelnen Empfangselementen (Pixel). Die während der Integrationszeit gesammelte Lichtmenge jedes dieser Empfangselemente kann als Analogspannung separat ausgelesen, und nach erfolgter Analog-Digital-Wandlung als Digitalwert in einem Datenfeld gespeichert werden.

Falls sich ein Objekt zwischen Sender und Empfänger in der Laserlinie befindet, werden durch das parallel gerichtete Laserlicht nur bestimmte Empfangselemente (Pixel) der Zeile beleuchtet, andere wiederum werden durch den Schattenwurf des Objektes abgeschattet. Die beleuchteten Pixel geben, im Vergleich zu den unbeleuchteten Pixel, eine wesentlich größere Analogspannung ab.

Durch geeignete Software-Algorithmen können die Bereiche der beleuchteten Zonen aus dem zuvor gespeicherten Datenfeld ermittelt werden. Da der Abstand der Pixel auf der CCD-Zeile bekannt ist, kann die Breite des Messobjektes über den Schattenwurf im Durchlichtbetrieb ermittelt werden.




Der Mikrocontroller des *L-LAS-TB-...-MA (MASTER-Sensor)* kann mit Hilfe einer Windows PC-Software über die serielle RS232 Schnittstelle parametrisiert werden. Es können verschiedene Auswerte- bzw. Betriebsarten eingestellt werden. Am Gehäuse der Kontrollelektronik befinden sich ein TEACH/RESET-Taster, sowie ein Potentiometer zur Toleranzeinstellung. Die Visualisierung der Schaltzustände erfolgt über 4-LEDs (1x grün, 1x gelb und 2x rot), die am Gehäuse des *L-LAS-TB-...-MA* Sensors integriert sind. Die im Sensor eingebaute Kontrollelektronik besitzt drei Digital-Ausgänge (OUT0, OUT1, OUT2) deren Ausgangspolarität per Software einstellbar ist. Über zwei Digital-Eingänge (IN0, IN1) kann die externe TEACH/RESET Funktionalität und eine externe TRIGGER Funktionalität per SPS realisiert werden. Ferner wird ein schneller Analogausgang (0 ... +10V) mit 12-Bit Digital/Analog-Auflösung bereitgestellt.


## 2 Installation der L-LAS-TB-MS-Scope Software

Folgende Hardware Voraussetzungen sind für die Installation der L-LAS-TB-MS-Scope Software erforderlich:

- 500 MHz Pentium-kompatibler Prozessor oder besser.
- CD-ROM oder DVD-ROM Laufwerk
- Ca. 10 MByte freier Festplattenspeicher
- SVGA-Grafikkarte mit mindestens 800x600 Pixel Auflösung und 256 Farben oder besser.
- Windows 98, Windows NT4.0, Windows 2000, Windows XP oder Windows Vista Betriebssystem
- Freie serielle RS232-Schnittstelle oder USB-Port mit USB-RS/232-Adapter am PC


Bitte installieren Sie die L-LAS-TBMS-Scope Software wie im Folgenden beschrieben:

-  **1.** CD-Laufwerk (D:) Legen Sie die Installations-CD-ROM in das CD-ROM Laufwerk ein. In unserem Beispiel nehmen wir an, das es sich um das Laufwerk "D" handelt.
-  **2.** Starten Sie den Windows-Explorer und wechseln Sie im Verzeichnisbaum des CD-ROM Laufwerks in das Installationsverzeichnis D:\Install\ . Die eigentliche Installation wird durch Doppelklick auf das SETUP.EXE Symbol gestartet.  
 Alternativ hierzu kann die Software Installation durch Anklicken des **START-Ausführen...** Knopfes und anschließender Eingabe von „D:\Install\setup.exe“ und Tastendruck auf den **Ok** Knopf.


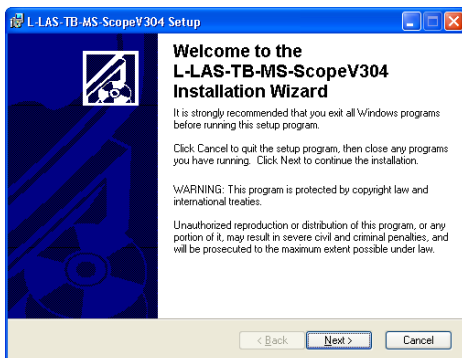


Das Installationsprogramm meldet sich hierauf mit einer Dialog-Box zur L-LAS-TB-MS-Scope Installation. In dieser Dialog-Box werden einige allgemeine Hinweise zur Installation angezeigt.

 Klicken Sie auf die Taste Next>, falls Sie die Installation starten möchten




 oder auf die Taste Cancel um die Installation der L-LAS-TB-MS-Scope Software zu beenden

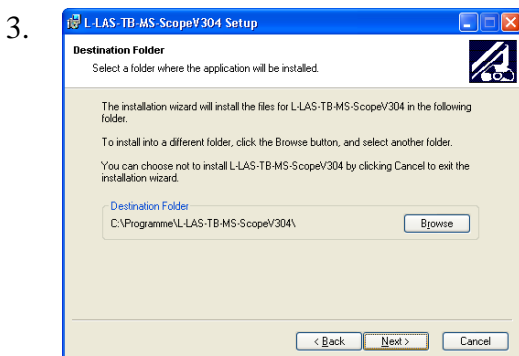


Falls die Taste Weiter gedrückt wurde, öffnet sich ein weiteres Dialogfeld zur Auswahl des Ordners, in dem die Anwendung installiert werden soll (Zielordner).

 
Akzeptieren Sie den Vorschlag mit Next> oder ändern Sie die Pfad-Vorgaben nach Ihren Wünschen durch Anklicken der Taste Browse




4.

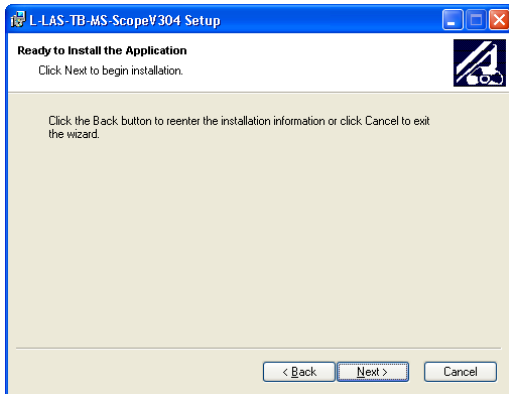

 
Eine weiteres *L-LAS-TB-MS-Scope* Setup Dialogfeld erscheint am Bildschirm.



 Klicken Sie auf den Back Knopf um den Installationspfad erneut zu ändern.




 Klicken Sie auf Next>> um die Installation zu starten oder




Klicken Sie auf Cancel um die Installation zu beenden.

5.

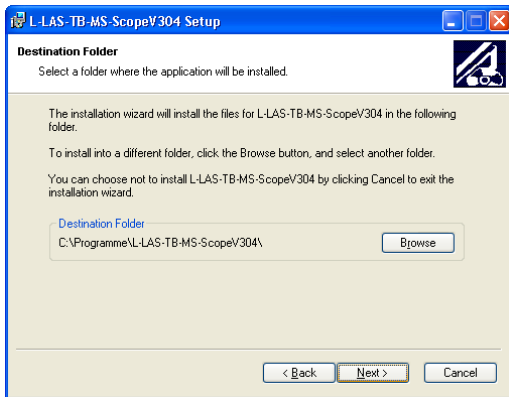

Abschließend erscheint eine Dialog-Box, die über die erfolgreiche Installation informiert.

 Es wurde eine neue Programmgruppe *L-LAS-TB-MS-Scope* unter Start-Alle-Programme angelegt.



Klicken Sie auf Finish um die Installation abzuschließen.



Der Start der *L-LAS-TB-MS-Scope* Software erfolgt durch Mausklick auf das entsprechende Symbol in der neu erzeugten Programmgruppe unter:  
 Start > Alle Programme > L-LAS-TB-MS-ScopeV3.0x

#### Deinstallation der L-LAS-TB-MS-Scope Software:



Software

Die Deinstallation wird mit Hilfe des Windows®-Deinstallations-Tools durchgeführt.

Das Windows-Deinstallations-Programm finden Sie im Ordner Systemsteuerung/Software:


Start/Einstellungen/Systemsteuerung/Software

### 3 Bedienung der L-LAS-TB-MS-Scope Software

Die L-LAS-TB-MS-Scope Software dient zur Parametrisierung der Kontrollelektronik am L-LAS-TB-...-MA (MASTER-Sensor) über die serielle Schnittstelle. Die vom Master und Slave gelieferten Messwerte können mit Hilfe der PC-Software visualisiert werden. Somit kann die Software u.a. zu Justagezwecken und zum Einstellen von geeigneten Toleranzgrenzen zur Kontrolle des Messobjektes herangezogen werden.

Der Datenaustausch zwischen der PC-Bedienoberfläche und dem Sensorsystem erfolgt über eine Standard RS232 Schnittstelle mit dem Master Sensor. Zu diesem Zweck wird der Master-Sensor über das serielle Schnittstellenkabel cab-las-4/PC mit dem PC verbunden. Nach erfolgter Parametrisierung können die Einstellwerte dauerhaft im EEPROM Speicher der L-LAS-TB-...-MA Kontrollelektronik abgelegt werden. Das Sensorsystem arbeitet hierauf im „STAND-ALONE“ Betrieb ohne PC weiter.

Nach dem Aufruf der L-LAS-TB-MS-Scope Software erscheint folgende Windows® Bedienoberfläche:

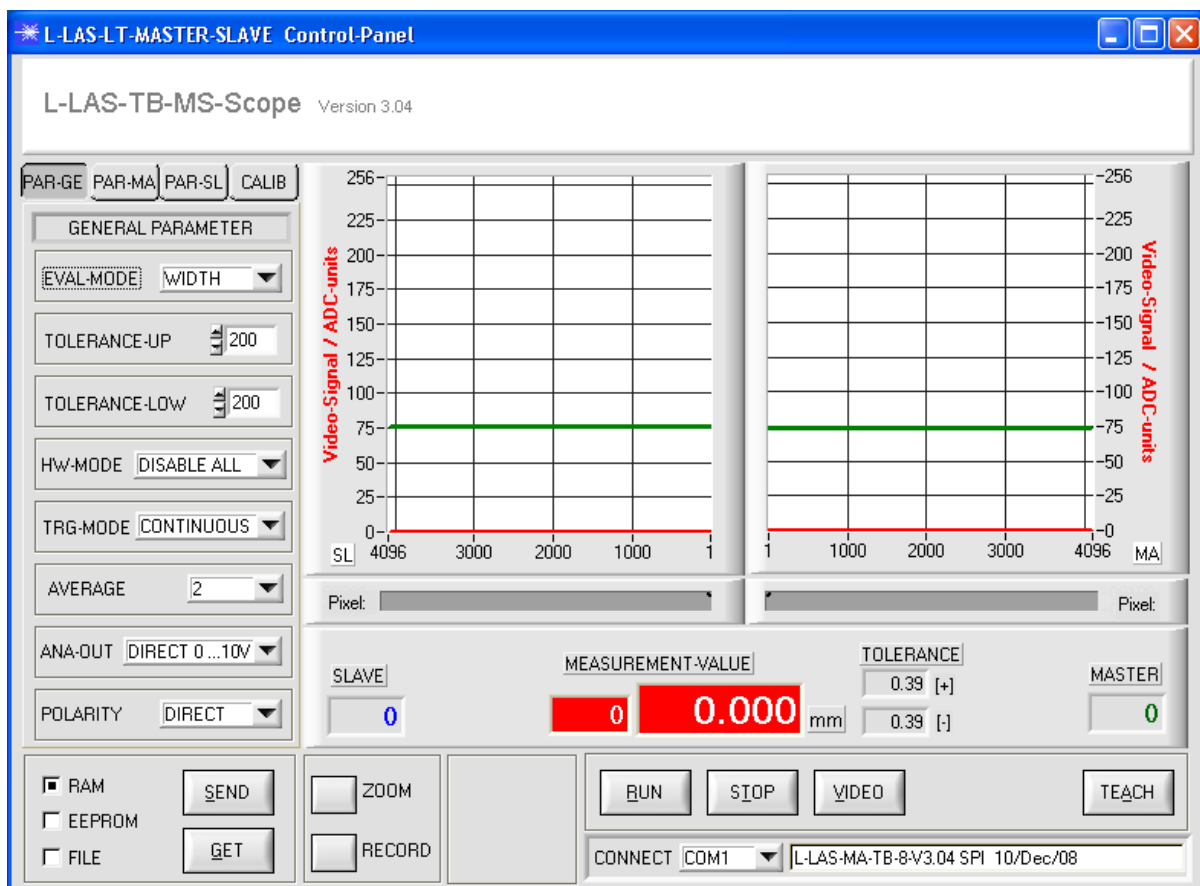


Mit Hilfe des L-LAS-TB-MS-Scope CONTROL-PANEL stehen viele Funktionen zur Verfügung:

- Visualisierung der Messdaten von Master und Slave mit Hilfe einer graphischen Bedienoberfläche.
- Einstellen der Laserleistung für den jeweiligen Laser-Sender.
- Einstellung der Polarität der digitalen Schaltausgänge OUT0, OUT1 und OUT2.
- Auswahl eines geeigneten Auswerte-Modus.
- Vorgabe von Sollwerten und Toleranzbandgröße.
- Abspeichern der Parameter in den RAM, EEPROM Speicher an der Kontrollelektronik oder in ein Konfigurationsfile auf der Festplatte des PC.

**Im Folgenden werden die Bedienelemente der L-LAS-TB-MS-Scope Software erklärt.**

### 3.1 Bedienelemente der L-LAS-TB-MS-Scope Software:

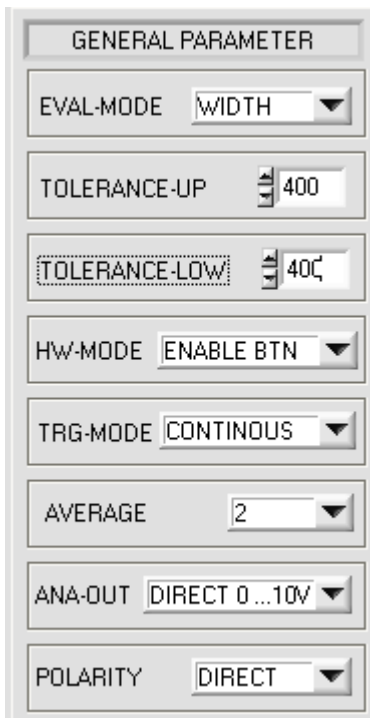


Nach Anklicken des PARA-GE Knopfes öffnet sich auf der Bedienoberfläche das GENERAL PARAMETER Fenster. Hier können verschiedene allgemeine Parameter an der Master-Kontrollelektronik eingestellt werden.



Achtung !



**Erst nach Anklicken der SEND Taste werden Änderungen, die in den nachfolgend beschriebenen Funktionsfeldern gemacht wurden, an der Kontrollelektronik des L-LAS-TB-...-MA Sensors aktiv!**

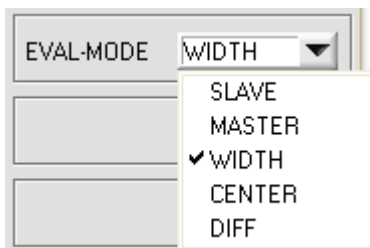

#### EVAL-MODE:

Auswahlfeld zur Vorgabe des Auswertemodus am L-LAS-TB-...-MA Sensor. Je nachdem welcher Auswertemodus gerade eingestellt ist, werden die aus den Video-Signalen vom Master bzw. Slave gewonnenen Kanten unterschiedlich bewertet.

#### SLAVE:

Als Messwert wird nur der am SLAVE-Sensor erkannte Kantenübergang Hell/Dunkel herangezogen. Hierbei wird der Schnittpunkt zwischen der Video-Schwelle (grüne Horizontale Linie) und dem Intensitätsprofil (rote Kurve) am SLAVE-Sensors berechnet, dieser Pixelwert bestimmt den Messwert.


#### MASTER:

Als Messwert wird nur der am MASTER-Sensor erkannte Kantenübergang Hell/Dunkel herangezogen. Hierbei wird der Schnittpunkt zwischen der Video-Schwelle (grüne Horizontale Linie) und dem Intensitätsprofil (rote Kurve) am SLAVE Sensors berechnet, dieser Pixelwert bestimmt den Messwert.

#### WIDTH:

Als Messwert wird die Summe aus dem SLAVE-Messwert und dem MASTER-Messwert aus den jeweiligen Hell/Dunkelübergängen berechnet:

$$\text{WIDTH} = \text{MASTER} + \text{SLAVE}$$

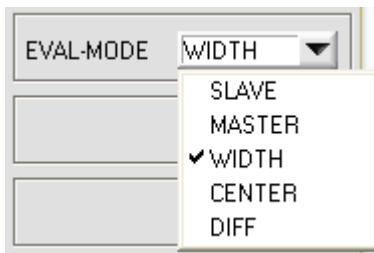

### EVAL-MODE:

#### CENTER:


Als Messwert wird die Differenz zwischen den Hell/Dunkel Übergängen vom MASTER und SLAVE herangezogen. Auf die Differenz wird fester ein Offset (Offset=SUBPIXEL, z.B. 2048) addiert:

$$\text{CENTER} = \text{SUBPIXEL} + (\text{MASTER} - \text{SLAVE})$$

#### DIFF:

Der Messwert ergibt sich aus den Abweichungen zwischen dem Lernwert und dem aktuellen Messwert sowohl am MASTER als auch am SLAVE. Der Messwert wird mit einem festen Offset (Anzahl SUBPIXEL) versehen.

$$\text{DIFF} = \text{SUBPIXEL} + [ (\text{MASTER-Teach\_MA}) - (\text{SLAVE-Teach\_SL}) ]$$

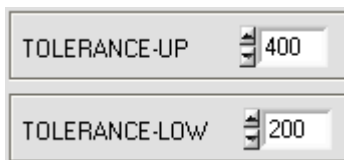


### TOLERANCE -UP, TOLERANCE-LOW:

In diesen beiden numerischen Eingabefeldern können durch Zahlenwert-Eingabe oder durch Anklicken der Pfeil-Schaltelemente mit der Maus, Toleranz-Vorgabewerte in Pixel für die obere (UP) und untere (LOW) Toleranzgrenze eingestellt werden.



Die beiden Toleranzgrenzen bilden ein Toleranzband um den Sollwert (TEACH-VALUE). Die aktuell am Sensor eingestellten Toleranzen werden in zwei numerischen Anzeigefeldern in der Einheit [mm] unterhalb des graphischen Anzeigefensters dargestellt.

z.B. ergibt sich zusammen mit dem SLOPE- Wert (Empfindlichkeit) des Master Sensors:

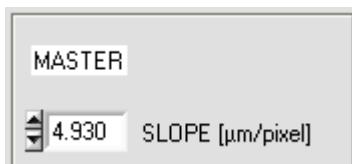


$$\text{TOL}[+] [mm] = \text{SLOPE} * \text{TOLERANCE\_HIGH}$$

$$\text{Hier: } \text{TOL} [mm] = 4.93[\mu\text{m}/\text{Pixel}] * 400 \text{ Pixel} = 1.97 \text{ mm}$$

$$\text{TOL}[-] [mm] = \text{SLOPE} * \text{TOLERANCE\_LOW}$$

$$\text{Hier: } \text{TOL} [mm] = 4.93[\mu\text{m}/\text{Pixel}] * 200 \text{ Pixel} = 0.99 \text{ mm}$$

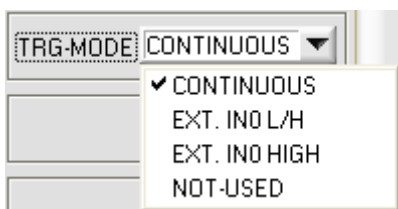

### TRIGGER-MODE:

#### CONTINUOUS:

Kontinuierliche Auswertung der aktuellen Messwerte.



#### EXT. IN0 L/H:

Externe flankengesteuerte (LOW/HIGH) Triggerung der Messwertauswertung über den Digitaleingang IN0/Pin3/grün an der 8-pol. SPS Anschlussbuchse des MASTER Sensors.

#### EXT. IN0 HIGH:

Externe Triggerung der Messwertauswertung über einen High-Pegel (+Ub) am Digitaleingang IN0/Pin3/grün des MASTER-Sensors.



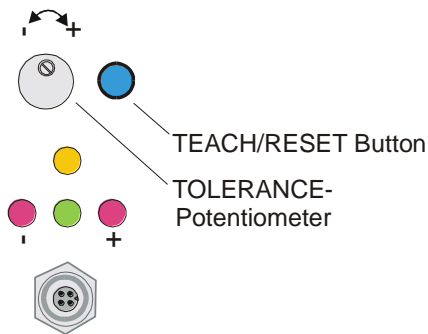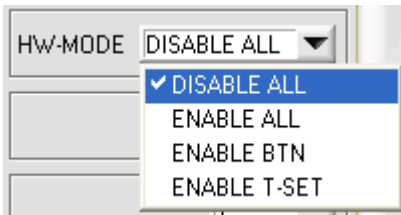

### HARDWARE (Hardware-Mode):

Durch Anklicken des Listen-Auswahlfeldes kann das TOLERANCE Potentiometer und/oder die TEACH/RESET Taste am Sensorgehäuse des *L-LAS-TB-...-MASTER-Sensors* aktiviert (ENABLE) oder deaktiviert (DISABLE) werden.

Das TOLERANCE Potentiometer gestattet die Vorgabe eines Toleranzfensters um den Sollwert. Falls das Funktionsfeld auf ENABLE ALL oder ENABLE T-SET eingestellt ist, können keine Zahlenwerteingaben in den TOLERANCE-UP/LOW Eingabefeldern aus der PC-Software Oberfläche heraus gemacht werden. Die entsprechenden Funktionsfelder werden ausgeraut dargestellt.

#### DISABLE ALL

Sowohl die TEACH/RESET-Taste als auch das TOLERANCE Potentiometer am Gehäuse sind deaktiviert.

#### ENABLE ALL:


Das TOLERANCE Potentiometer am Gehäuse ist aktiviert. (Drehen im Uhrzeigersinn vergrößert die Toleranzbandbreite)  
 Die TEACH/RESET Taste am Gehäuse ist aktiviert.  
 kurzer Tastendruck ( $t < 0.7s$ ) : RESET Funktion.  
 langer Tastendruck ( $t > 1.5s$ ) : TEACH Funktion.

#### ENABLE BTN:

Nur die TEACH/RESET Taste am Gehäuse ist aktiviert.

#### ENABLE T-SET:


Nur das TOLERANCE Potentiometer am Gehäuse ist aktiviert.

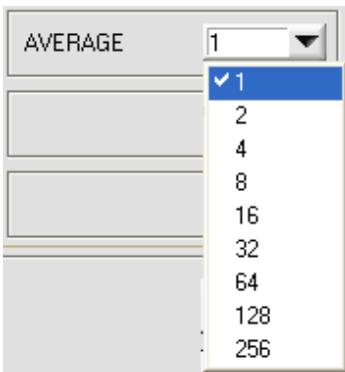

### AVERAGE:

In diesem Funktionsfeld kann durch Anklicken des Listen-Eingabefeldes mit der Maus eine Mittelwertbildung am *L-LAS-TB-...-MA Sensor* ausgewählt werden. Mit jedem Hauptprogrammdurchlauf wird der aktuelle Messwert in ein Ringspeicherfeld abgelegt und anschließend hieraus der Mittelwert aus dem im Ringspeicherfeld befindlichen Werte berechnet.

Der Mittelwert des Ringspeicherfeldes wird als Messwert MEASUREMENT\_VALUE herangezogen. Die Größe des Ringspeichers kann mit dem AVERAGE Wert von 1 bis 256 eingestellt werden.

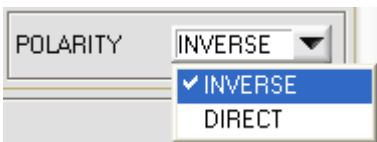

### POLARITY:


In diesem Funktionsfeld kann durch Anklicken des Eingabefeldes mit der Maus oder durch Anklicken der Pfeil-Taste die Ausgangspolarität am *L-LAS-TB-...-MA Sensor* eingestellt werden. Der *L-LAS-TB-...-MA Sensor* besitzt drei Digitalausgänge (OUT0, OUT1 und OUT2), über die Fehlerzustände an die SPS weitergeleitet werden können.

#### DIRECT:

Im Fehlerfall liegt der jeweilige Digitalausgang auf +Ub (+15DC ... +30VDC), (rote LED an).

#### INVERSE:

Im Fehlerfall liegt der jeweilige Digitalausgang auf Bezugspotential (GND,0V), (rote LED an).

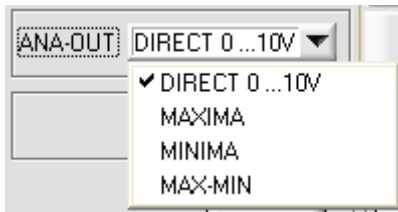

### ANALOG-OUT (Analog-Output-Mode):

Funktionselement zur Auswahl des Ausgabemodus der Analogspannung am *L-LAS-TB-...-MA Sensor* (Pin8/rot 8-pol. SPS/POWER-Buchse). Die Analogspannung wird im Bereich von 0 bis 10V mit einer Auflösung von 12-Bit ausgegeben.

#### DIRECT 0..10V :

Am Analogausgang Pin8/rot/ wird eine dem aktuellen Messwert proportionale Spannung (0 .. 10V) ausgegeben.

#### MAXIMA:

Am Analogausgang Pin8/rot/ wird der aktuelle Maximalwert ausgegeben (Schleppzeigerprinzip, Zurücksetzen durch Eingang IN1/Pin4/gelb Puls von <750ms Dauer oder durch Tastendruck am TEACH/RESET-Taster).

#### MINIMA:

Am Analogausgang Pin8/rot/ wird der aktuelle Minimalwert ausgegeben (Schleppzeigerprinzip, Zurücksetzen durch Eingang IN1/Pin4/gelb Puls von <750ms Dauer oder durch Tastendruck am TEACH/RESET-Taster).

#### MAX-MIN:

Am Analogausgang Pin8/rot/ wird die aktuelle Differenz zwischen Maximalwert und Minimalwert ausgegeben (Schleppzeigerprinzip, Zurücksetzen durch Eingang IN1/Pin4/gelb Puls von <750ms Dauer oder durch Tastendruck am TEACH/RESET-Taster).

**MASTER PARAMETER**

POWER: 1000, 500, 0 | 60

VTHD [%]: 100, 50, 1 | 30

POWER-MODE: STATIC

CCD-MODE: ADC-CONV

TEACH VALUE: 1034

TRIGGER THRESHOLD: 200

E-BEG: 1 | E-END: 2048

PAR-GE | **PAR-MA** | PAR-SL | CALIB

Nach Anklicken des PARA-MA Knopfes öffnet sich auf der Bedienoberfläche das MASTER PARAMETER Fenster. Hier können weitere Parameter-Einstellungen an der Kontrollelektronik des Master-Sensors vorgenommen werden.



Achtung !

SEND

Erst nach Anklicken der SEND Taste werden Änderungen, die in den nachfolgend beschriebenen Funktionsfeldern gemacht wurden, an der Kontrollelektronik des *L-LAS-TB-...-MA* Sensors aktiv!

POWER

1000, 500, 0 | 217


**POWER:**

(nur bei POWER-MODE = STATIC relevant, dies ist die Standard Betriebsart bei den Duchtlicht-Sensoren der *L-LAS-TB-Serie*)

In diesem Funktionsfeld kann mit Hilfe der Pfeiltasten, Schieberegler oder durch Zahlenwerteingabe in das entsprechende Eingabefeld die Laserleistung an der Laser-Sendeinheit des *L-LAS-TB-...-MA* Sensors eingestellt werden.

V-THD[%]

100, 50, 1 | 50

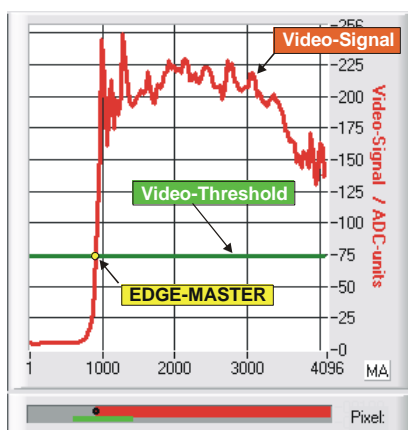

**VTHD[%]:**

In diesem Funktionsfeld kann durch Zahlenwert-Eingabe oder mit Hilfe des Schiebereglers die Video-Schwelle am *L-LAS-TB-...-MA* Sensor festgelegt werden. Mit deren Hilfe können aus dem Intensitätsverlauf (Video-Signal) der CCD-Zeile die Messwerte aus den Hell/Dunkelübergängen abgeleitet werden. Hierzu werden die Schnittpunkte zwischen dem Intensitätsprofil (rote Kurve) und der einstellbaren Video-Schwelle (grüne horizontale Linie) berechnet und gespeichert.

Der x-Wert des jeweiligen Schnittpunktes ist einem Pixel auf der CCD-Zeile zugeordnet. Aus dieser Information und den bekannten Abständen der Pixel auf der CCD-Zeile kann der Messwert errechnet werden. Die so gewonnenen Schnittpunkte zwischen Intensitätsprofil und Video-Schwelle werden im Folgenden als Kanten bezeichnet.



### POWER-MODE:

Dieses Funktionsfeld dient zur Einstellung der Laser-Betriebsart am *L-LAS-TB-...-MA Sensor*.

#### STATIC:

Die Laserleistung am Sensor wird nicht automatisch geregelt. Als Einstellwert für die Laserleistung wird der am POWER Schieberegler eingestellte Wert herangezogen.

#### DYNAMIC:

Falls die Betriebsart auf dynamisch eingestellt ist, wird die Laserleistung am *L-LAS-TB-...-MA Sensor* automatisch geregelt. Hierbei wird die Laserleistung so eingeregelt, dass der Maximalwert des „Video-Intensitätsprofils“ bei ca. 80-90% des Analog-Dynamikbereiches liegt.

### CCD-MODE:


Dieses Funktionsfeld dient zur Einstellung der Betriebsart am *L-LAS-TB-...-MA Master Sensor*.

Abhängig vom jeweils verwendeten CCD-Zeilenempfänger kann hier die Verstärkungsstufe (HIGH-GAIN, LOW-GAIN) oder der Auslese-Betriebsart (ADC-CONV, DIG-CMP) eingestellt werden.

#### HIGH-GAIN/LOW-GAIN:


Binärschalter, mit dessen Hilfe die Verstärkung an der CCD-Zeile eingestellt werden kann.

Beachte: Funktion steht nicht bei allen *L-LAS-TB-...-MA* Sensortypen zur Verfügung

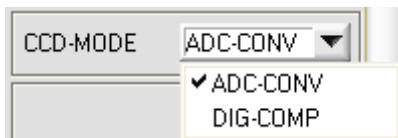

#### ADC-CONV/DIG-COMP:

 Einstellung der Auslese-Betriebsart, ADC-CONV:= die CCD Zeile wird über den Analog-Digital-Wandler (ADC) des *L-LAS-TB... MA..* Sensors ausgelesen.



### TEACH-VALUE (Pixel):

 
In diesem Funktionsfelde kann durch Zahlenwert-Eingabe oder mit Hilfe der Pfeiltasten ein Lernwert am *L-LAS-TB-...-MA* Sensor vorgegeben werden.

#### Beachte:

Eine Änderung des Lernwertes wird erst nach anklicken der SEND Taste an der Kontrollelektronik aktualisiert.

Der Lernwert (TEACH-VALUE) wird in Pixel vorgegeben. Die Umrechnung in  $\mu\text{m}$  kann wie bei der Toleranz über den SLOPE-VALUE (Empfindlichkeit –  $\mu\text{m}/\text{Pixel}$ ) vorgenommen werden.

z.B. ergibt sich für den *L-LAS-TB-...-MA-80*:



$$TEACH\_VALUE [mm] = SLOPE * TEACH [Pixel]$$

$$TEACH\_VALUE [mm] = 5.000[\mu\text{m}/\text{Pixel}] * 1024[\text{Pixel}] = 5.120 \text{ mm}$$

E-BEG 1 E-END 2048

### E-BEG, E-END:

Diese beiden numerischen Eingabefelder dienen zur Vorgabe des Auswertebeginns und des Auswerte-Endes am *L-LAS-TB-...-MA Sensor*.

### E-BEG:

Die CCD-Zeile wird ab dem hier eingegebenen Pixel ausgewertet. Die Analoginformation der Pixel, die links von E-BEG liegen werden zur Auswertung nicht herangezogen.

### E-END:

Die Intensitätsinformation der CCD-Zeile wird bis zu diesem Pixel ausgewertet. Pixel, die rechts von dem hier vorgegebenen Pixelwert liegen, werden nicht ausgewertet.

**SLAVE PARAMETER**

POWER 1000 500 0 200

VTHD [%] 100 50 1 30

POWER-MODE STATIC

CCD-MODE ADC-CONV

TEACH VALUE 1024

TRIGGER THRESHOLD 200

E-BEG 1 E-END 2048

PAR-GE PAR-MA PAR-SL CALIB

Nach Anklicken des PARA-SL Knopfes öffnet sich auf der Bedienoberfläche das SLAVE PARAMETER Fenster. Hier können weitere Parameter-Einstellungen an der Kontrollelektronik des SLAVE-Sensors vorgenommen werden.



Achtung !

SEND

**Erst nach Anklicken der SEND Taste werden Änderungen, die in den nachfolgend beschriebenen Funktionsfeldern gemacht wurden, an der Kontrollelektronik des *L-LAS-TB-...-MA Sensors* aktiv!**

**Da die Funktionen der einzelnen Bedienelemente im SLAVE PARAMETER Fenster identisch zu denen des MASTER Parameter Fensters sind, werden diese nicht näher erläutert (vgl. Seiten oben).**

CCD-CALIBRATION

512-pixel; 12.5µm pixel-pitch  
 2048-subpixel  
 resolution = +/-5µm  
 working-range = 55mm +/-5.0mm

SETPOINT-VALUE  
 [ µm ]

MASTER  
 SLOPE [µm/pixel]

SLAVE  
 SLOPE [µm/pixel]

PAR-GE
PAR-MA
PAR-SL
CALIB

Nach Anklicken des CALIB Knopfes öffnet sich auf der Bedienoberfläche das CCD-CALIBRATION Fenster.



**Achtung !**

SEND

**Erst nach Anklicken der SEND Taste werden Änderungen, die in den nachfolgend beschriebenen Funktionsfeldern gemacht wurden, an der Kontrollelektronik des L-LAS-TB-...-MS Master/Slave-Systems aktiv!**

1024-pixel; 7.8µm pixel-pitch  
 4096-subpixel  
 resolution = +/- 2µm  
 working-range = 8mm

**CCD-INFO:**

Nach Anklicken des CONNECT- Funktionsfeldes werden automatisch über die serielle RS-232 Schnittstelle Informationen über die aktuell erkannte Sensorhardware ausgetauscht. Diese Hardwareinformationen werden im CCD-INFO Textfeld angezeigt.

SETPOINT-VALUE  
 [ µm ]

**SETPOINT-VALUE:**

Numerisches Eingabefeld zur Vorgabe eines Offset-Wertes. Der hier eingestellte Offset-Wert wird zum Messwert, der aus der Auswertung der CCD-Zeileneinformation gewonnen wird, hinzuaddiert.


MASTER  
 SLOPE [µm/pixel]

**SLOPE-VALUE [µm/pixel]:**

Numerisches Eingabefeld zur Vorgabe der Empfindlichkeit des L-LAS-TB-...-MA Sensors. Der hier eingestellte Zahlenwert bestimmt wie viel Mikrometer Wegänderung je Pixeländerung entsprechen.

SLAVE  
 SLOPE [µm/pixel]


Diese Empfindlichkeitswerte ergeben sich aus dem jeweiligen Typ des CCD-Empfängers und sollten nicht verändert werden.

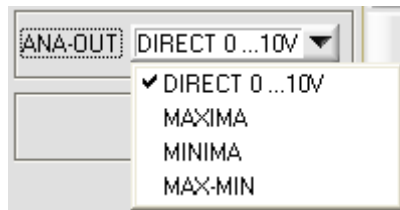

### RESET-TASTE:

Mit Hilfe der RESET-Taste können die aktuellen Schleppzeigerwerte der Maximalwert- bzw. Minimalwertermittlung zurückgesetzt werden.

Der aktuellen Maximalwert MAX und der aktuelle Minimalwert MIN seit dem letzten RESET- Vorgang wird in jeweils einem numerischen Ausgabefeld angezeigt. Die hier dargestellten Zahlenwerte sind Pixelwerte. Der aktuelle Messwert in Pixel wird in dem mit M-VALUE bezeichneten Ausgabefeld angezeigt. Die nebenstehenden numerischen Anzeigeelemente werden nur im Analogausgabemodus ANA-OUT: MAX, MIN oder MAX-MIN eingeblendet.

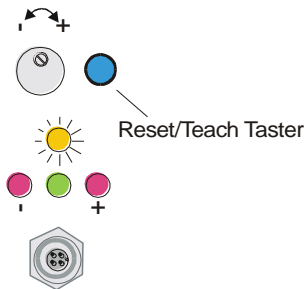


### TEACH-Taste:


Durch Anklicken der TEACH-Taste wird am *L-LAS-TB-...-MA/SL Sensor* der Lernvorgang ausgelöst. Hierbei werden die aktuellen Pixel-Messwerte am *L-LAS-TB-...-MA/SL Master/Slave-Sensorsystem* ausgewertet. Je nach Auswertemodus wird der berechnete Wert in den flüchtigen RAM-Speicher der Kontrollelektronik als Lernwert geschrieben.

Nach Durchführung des Lernvorgangs blinkt die gelbe Leuchtdiode am Gehäuse des *L-LAS-TB-...-MA Sensors* kurz 3-x mal auf.

 Der Lernvorgang kann auch mit Hilfe der am Gehäuse befindlichen TEACH/RESET Taste ( t >1.5s drücken ) oder durch einen HIGH-Puls am Digitaleingang IN1/gelb/Pin4 von mindestens 1.5s Dauer ausgelöst werden.



Alternativ kann der aktuelle Lernwert in Pixel (Sollwert) auch durch Zahlenwerteingabe in die numerischen Eingabefelder eingestellt werden. Der so eingestellte Lernwert wird erst nach Anklicken der SEND Taste am *L-LAS-TB...-MA/SL Sensor* aktiviert.

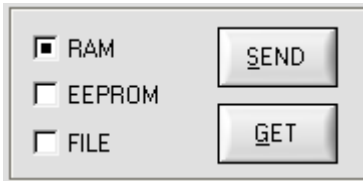

### PARAMETER TRANSFER:

Diese Gruppe von Funktionsknöpfen dient zum Parameter-Transfer zwischen dem PC und der *L-LAS-TB-...-MA Kontrollelektronik* über die serielle RS232 Schnittstelle.

#### SEND:

Nach Anklicken der SEND Taste werden die aktuell an der Bedienoberfläche eingestellten Parameter zur *L-LAS-TB-...-MA Kontrollelektronik* übertragen. Das Ziel der Datenübertragung ist abhängig vom jeweils angewählten Radio-Knopf (RAM, EEPROM, oder FILE).

#### GET:

Nach Anklicken der GET-Taste werden die Einstell-Parameter von der *L-LAS-TB-...-MA Kontrollelektronik* zum PC übertragen und an der Bedienoberfläche aktualisiert. Die Quelle des Datentransfers wird wiederum durch den zuvor angewählten Radio-Knopf bestimmt:

#### RAM:

Die aktuell eingestellten Parameter werden in den flüchtigen RAM-Speicher der *L-LAS-TB-...-MA Kontrollelektronik* geschrieben oder sie werden von dort gelesen und zum PC übertragen.

Beachte: Die im RAM eingestellten Parameter gehen verloren, falls die *L-LAS-TB-...-MA Kontrollelektronik* von der Spannungsversorgung getrennt wird.


#### EEPROM:

Die aktuell eingestellten Parameter werden in den nichtflüchtigen EEPROM-Speicher der *L-LAS-TB-...-MA Kontrollelektronik* geschrieben oder sie werden von dort gelesen und zum PC übertragen. Im EEPROM abgespeicherte Parameter gehen auch nach Trennung der Spannungsversorgung nicht verloren.

Falls Parameter aus dem EEPROM der *L-LAS-TB-...-MA Kontrollelektronik* gelesen werden, müssen diese durch Anwahl des RAM-Knopfes und anschließendem Tastendruck auf SEND in das RAM der *L-LAS-TB-...-MA Kontrollelektronik* geschrieben werden. Die *L-LAS-TB-...-MA Kontrollelektronik* arbeitet hierauf mit den eingestellten RAM-Parametern weiter.

#### FILE:

Falls der FILE Radio Knopf ausgewählt ist, bewirkt ein Tastendruck auf die SEND/GET Taste, dass ein neuer File-Dialog an der Bedienoberfläche geöffnet wird. Die aktuellen Parameter können in eine frei wählbare Datei auf die Festplatte des PC geschrieben werden oder von dort gelesen werden.

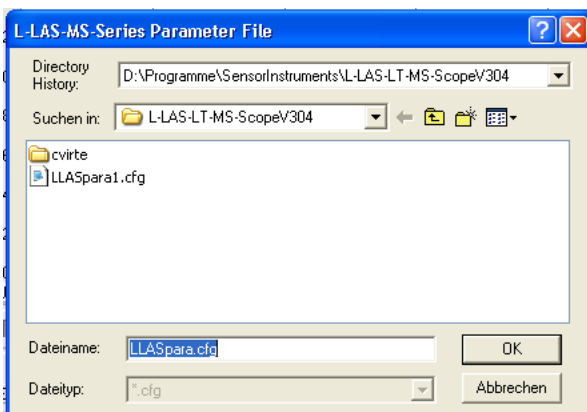

### FILE-Dialog Fenster:

Die Standard-Ausgabedatei für die Parameter-Werte hat den Dateinamen „LLASpara.cfg“.

Die Ausgabedatei kann z.B. mit dem Standard Windows Text-Editor Programm „EDITOR“ geöffnet werden.




### 3.2 Numerische und graphische Anzeigeelemente:



**VIDEO-Taste:**

Nach Anklicken der VIDEO-Taste wird das am CCD-Empfänger erkannte Intensitätsprofil zum PC übertragen und als rote Kurve im graphischen Anzeigefenster dargestellt. Das Graphik Fenster des SLAVE-Sensors befindet sich links, das des MASTER-Sensors wird auf der rechten Seite der Bedienoberfläche angezeigt. Aufgrund der begrenzten Datenübertragungsrate der seriellen Schnittstelle (19200 Baud/s) kann das Graphik nur im Sekundentakt aktualisiert werden

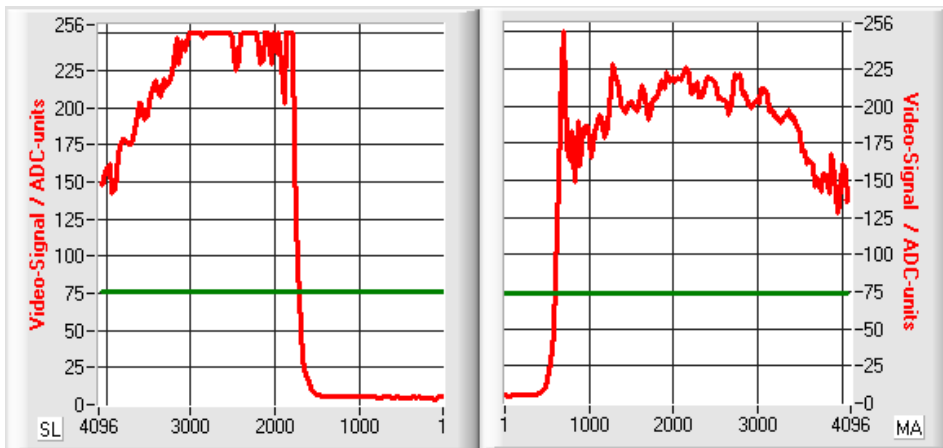

Auf der y-Achse werden die Analogsignale der einzelnen Pixel dargestellt. Die Videosignale der CCD-Zeile werden mit Hilfe eines AD-Wandlers mit 8-Bit Auflösung konvertiert. Aus diesem Grunde ergibt sich der Wertebereich für die y-Achse von 0 ... 256. Auf der x-Achse sind die Pixel der CCD-Zeile dargestellt (z.B.: Pixel: 1. .. 4096).

Die aktuell eingestellte Videoschwelle (V-THD) wird als grüne horizontale Linie in der Grafik dargestellt. Aus den Schnittpunkten des Intensitätsprofils (rote Kurve) mit der Videoschwelle (grüne Linie) werden die Kantenwerte (Pixel) abgeleitet



Unterhalb der graphischen Ausgabefenster befinden sich zwei weitere Anzeigeelemente, welche die aktuell erkannten abgeschatteten Bereiche (grau) und die belichteten Bereiche (rot) der jeweiligen CCD-Zeile wiedergeben. Ferner wird in diesen Anzeigeelementen die aktuell erkannte Kantenposition durch einen schwarzen punktförmigen Kreis angedeutet. Ein grüner horizontaler Balken gibt die Größe des eingestellten Toleranzbandes um den Lernwert an.



**SLAVE:**

Numerisches Anzeigefeld zur Ausgabe der aktuellen Pixel-Position des SLAVE Sensors. Die Pixelposition wird aus den Schnittpunkten der Hell/Dunkel Übergänge, zwischen dem Intensitätsprofil (rote Kurve) und der Video-Schwelle (grüne Linie) berechnet.



**MASTER:**

Numerisches Anzeigefeld zur Ausgabe der aktuellen Pixel-Position des MASTER Sensors. Die Pixelposition wird aus den Schnittpunkten der Hell/Dunkel Übergänge, zwischen dem Intensitätsprofil (rote Kurve) und der Video-Schwelle (grüne Linie) berechnet.



**MEASUREMENT-VALUE:**

Numerisches Anzeigefeld zur Ausgabe des aktuellen Messwertes (Abhängig von eingestellten Auswertemodus). Das linke numerische Anzeigefeld gibt den aktuellen Messwert in Pixel an, im rechten Anzeigefeld wird der in Millimeter umgerechnete Messwert ausgegeben. Falls der aktuelle Messwert im Toleranzband

um den Lernwert liegt, werden die Anzeigefelder mit grünem Hintergrund dargestellt. Liegt der Messwert außerhalb des Toleranzbandes, so werden die Anzeigeelemente mit rotem Hintergrund dargestellt.




**RUN-Taste:**

Nach Anklicken der RUN-Taste werden die aktuellen Messdaten vom *L-LAS-TB-...-MA Sensor* zum PC über die serielle Schnittstelle übertragen. Anklicken der STOP Taste beendet den Datenaustausch.



**STOP-Taste:**



Ein Mausklick auf die STOP-Taste beendet den Datentransfer zwischen dem *L-LAS-TB-...-MA Sensor* und dem PC.

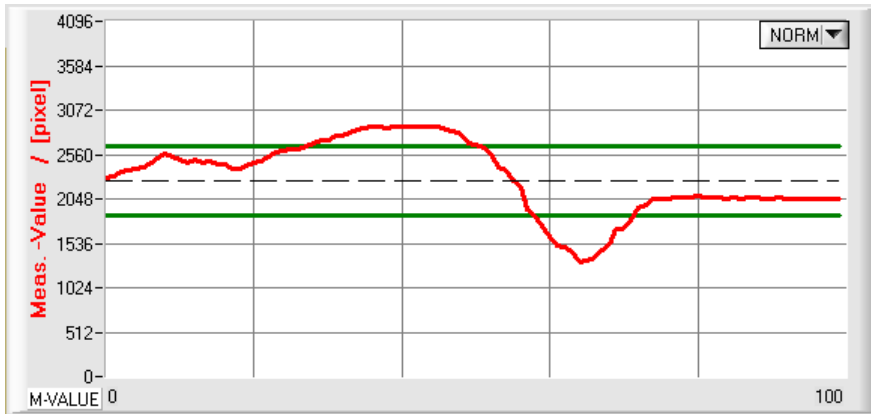

Nach Anklicken der RUN-Taste wird der aktuelle Messwert im graphischen Anzeigefenster im „Roll-Modus“ dargestellt.

Hierbei laufen die Messwerte als rote Kurve von rechts nach links durch das graphische Anzeigefenster.

 Die Aufteilung der y-Achse entspricht den an der CCD Zeile vorhandenen Pixel und dem jeweils eingestellten Auswertemodus. Der aktuellste Messwert wird in der Graphik am rechten Ende beim x-Wert = 100 dargestellt. Der aktuell eingestellte Sollwert (TEACH-Wert) wird als schwarze gestrichelte horizontale Linie angezeigt. Zusätzlich wird das aktuell eingestellte Toleranzfenster durch zwei horizontale grüne Linien, die sich um den Sollwert befinden, dargestellt.

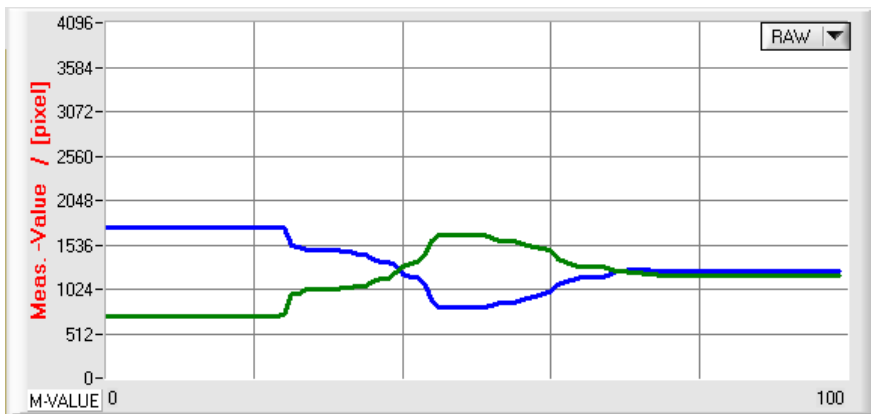


Nach Anklicken der RUN-Taste werden die aktuellen PixelPositionen der Kanten von Master (grün) und SLAVE (blau) im graphischen Anzeigefenster im „Roll-Modus“ dargestellt.

Die Aufteilung der y-Achse entspricht den an der CCD Zeile vorhandenen Pixel bzw. Subpixel der Zeile. Die aktuellen Kantenpositionen der CCD-Zeile werden als grüne (MASTER) bzw. als blaue (SLAVE) Kurve dargestellt. .

Die Länge des Datenrahmens, der im „RUN-Modus“ über die serielle Schnittstelle übertragen wird, ist auf 18-Wörter (36-Bytes) limitiert. Hierdurch können die numerischen und graphischen Anzeigeelemente schneller aktualisiert werden.

Der Datentransfer über die serielle RS232 Schnittstelle benötigt deshalb nicht so viel Zeit im Vergleich zum „VIDEO-Modus“ (im VIDEO-Modus muss die Intensitätsinformation für jedes Pixel der CCD-Zeile übertragen werden).

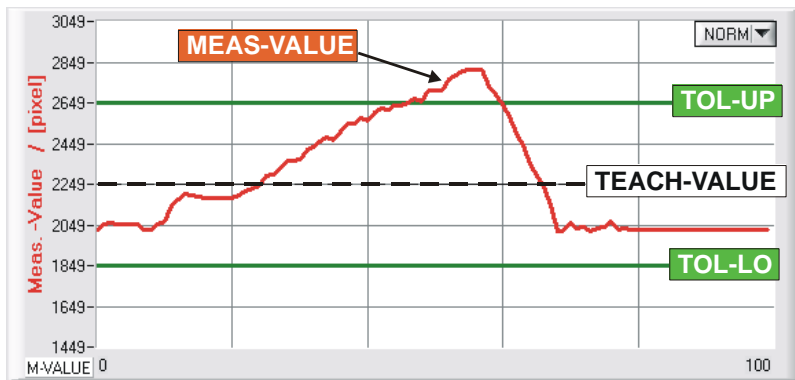

Durch Anklicken der ZOOM-Taste wird die Y-Achse des Graphik Fensters automatisch umskaliert, so dass die Messwertänderungen deutlicher angezeigt werden können.

Im der obigen Abbildung ist der zeitliche Verlauf der Messwertänderungen als rote Kurve und das Toleranzband mit zwei grünen Linien dargestellt. Der Lernwert wird als gestrichelte horizontale schwarze Line dargestellt.

### 3.3 Serieller RS232-Datentransfer:

#### RS232 KOMMUNIKATION:

 
- Standard RS232 serielle Schnittstelle ohne Hardware-Handshake.
- 3-Draht-Verbindung: GND, TXD, RXD.
- Geschwindigkeit: 19200 Baud, 8 Data-bits, No Parity-bit, 1 stop-bit in Binary Mode, MSB first.



**Achtung !**


Die stabile Funktion der RS232 Schnittstelle (Statusmeldung nach Programmstart) ist eine Grundvoraussetzung für den erfolgreichen Parametertausch zwischen dem PC und der *L-LAS-TB-...-MA Kontrollelektronik*. Wegen der geringen Datenübertragungsrates der seriellen Schnittstelle (19200 bit/s) können nur langsame Veränderungen der Analogwerte an der Graphikanzeige des PC mitverfolgt werden. Um die maximale Schaltfrequenz der *L-LAS-TB-...-MA Kontrollelektronik* zu gewährleisten muss im normalen Überwachungsprozess der Datenaustausch gestoppt werden (STOP-Taste anklicken).

Die serielle RS-232 Schnittstelle muss beim Master/Slave System zwischen dem PC und der MASTER Kontrollelektronik aufgebaut werden!




#### CONNECT:

Beim Start der Software wird versucht, über die Standard COM1 Schnittstelle eine Verbindung zur *L-LAS-TB-...-MA Kontrollelektronik* herzustellen. Falls der Verbindungsaufbau erfolgreich war, wird die aktuelle Firmware Version in der Statuszeile angezeigt.

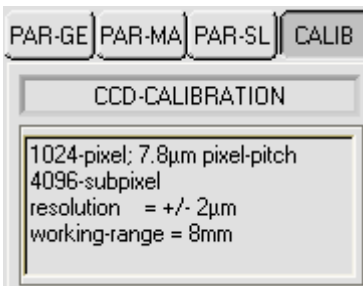

Ferner werden im CCD-INFO Feld der von der Software erkannte Sensortyp, sowie weitere Kenngrößen eingeblendet.

 Falls ein anderer Sensortyp an die RS-232 Schnittstelle angeschlossen wird, muss unbedingt das CONNECT Funktionsfeld nochmals angewählt werden, damit der aktuelle Sensortyp von der PC-Software richtig erkannt werden kann.



Die serielle Verbindung zwischen dem PC und der *L-LAS-TB-...-MA Kontrollelektronik* konnte nicht aufgebaut werden oder die Verbindung ist unterbrochen.

**In diesem Falle sollte zuerst geprüft werden ob die *L-LAS-TB-...-MA Kontrollelektronik* an die Spannungsversorgung angeschlossen ist und ob das serielle Verbindungskabel richtig zwischen dem PC und der Kontrollelektronik angeschlossen ist.**

Falls die am PC zugewiesene Nummer der seriellen Schnittstelle nicht bekannt ist, können mit Hilfe des Drop-Down Listenfeldes CONNECT die Schnittstelle COM1 bis COM9 angewählt werden.



Falls die Statusmeldung "Invalid port number" lautet, ist die ausgewählte Schnittstelle z.B. COM2 an Ihrem PC nicht verfügbar.




Falls die Statusmeldung "Cannot open port" lautet, ist die ausgewählte Schnittstelle (z.B. COM2) eventuell schon von einem anderen Gerät belegt.

### 3.4 L-LAS-TB-MS-Scope als Hilfsmittel zur Sensorjustage:



#### VIDEO:


Die Feinjustage der Sensoren relativ zum Messobjekt kann nach Anklicken der VIDEO-Taste am graphischen Anzeigefenster erfolgen. Aufgrund der begrenzten Datenübertragungsrate der RS232 Schnittstelle kann das Anzeigefenster lediglich im Sekundentakt aktualisiert werden.

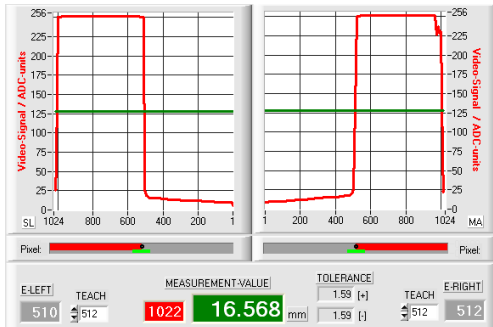

#### Justage ok - mittig


Im graphischen Anzeigefenster wird jeweils das Intensitätsprofil als rote Kurve dargestellt. Die Zahlenwerte 1..1024 auf der x-Achse stellen die einzelnen Pixel der CCD-Zeile dar. Die Analogwerte der CCD-Zeile werden mit Hilfe eines AD-Wandlers mit 8-Bit Auflösung konvertiert. Aus diesem Grunde ergibt sich der Wertebereich für die y-Achse von 0 .. 256.

Wie aus der nebenstehenden Abbildung zu entnehmen ist, wird die MASTER-CCD-Zeile und die SLAVE-CCD-Zeile jeweils etwa zur Hälfte (Pixel 1 bis ca. 500) vom Messobjekt abgedeckt.

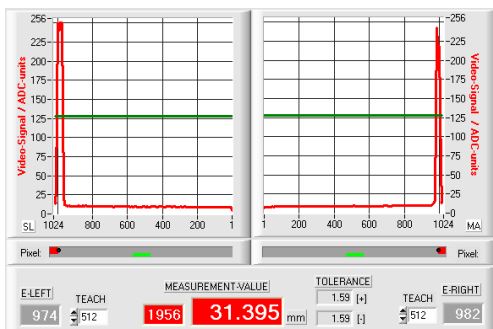



#### Messbereichsgrenze – oben erreicht:

Beide CCD-Empfänger werden durch das Messobjekt fasst vollständig bedeckt. Die Ausrichtung des MASTER bzw. SLAVE Sensors muss so verstellt werden, dass die CCD-Empfänger von MASTER und SLAVE wieder in etwa zur Hälfte bedeckt werden.

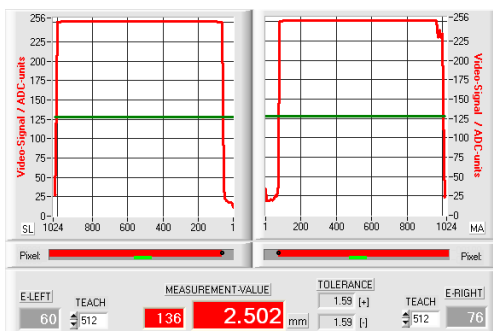

#### Messbereichsgrenze – unten erreicht

 
Beide CCD-Empfänger werden durch das Messobjekt kaum noch bedeckt. große Bereiche der Laserlinie fallen ungehindert auf die CCD Empfänger. Die Ausrichtung des MASTER- bzw. SLAVE-Sensors muss so verstellt werden, dass die CCD-Empfänger von MASTER und SLAVE wieder in etwa zur Hälfte bedeckt werden.

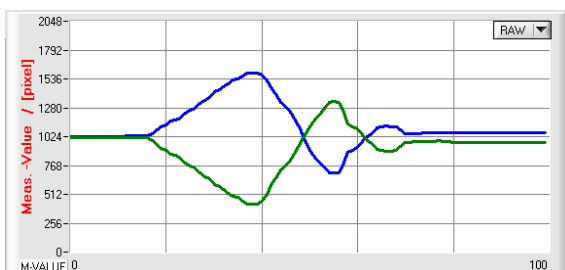

Die Sensorjustage von MASTER und SLAVE kann alternativ gleichzeitig nach Anklicken der RUN-Taste im graphischen Anzeigefenster im „Roll-Modus“ mitverfolgt werden. Die Justage der Sensoren ist optimal, falls die Messwerte in der Mitte des Messbereiches liegen.

Die aktuelle Position des Videospots (= Abstand zum Messobjekt) wird als grüne (MASTER) bzw. als blaue (SLAVE) Kurve dargestellt.

### 3.5 L-LAS-TB-MS-Scope als Hilfsmittel zur Sendeleistungseinstellung:

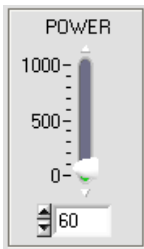


#### POWER:

Mit Hilfe der POWER Schieberegler oder durch Zahlenwert-Eingabe in das entsprechende Eingabefeld kann die Laserleistung an der Laser-Sendeinheit des *L-LAS-TB-...-MA Sensors* eingestellt werden.



 Erst nach Anklicken der SEND Taste wird die Laserleistung an der Sendeeinheit des *L-LAS-TB-...-MA Sensors* aktualisiert.



#### DYNAMIC:


Falls die Betriebsart auf DYNAMIC eingestellt ist, wird die Laserleistung am *L-LAS-TB-...-MA Sensor* automatisch geregelt. Hierbei wird die Laserleistung so eingeregelt, dass die Maximalwerte der „Intensitäts-Peaks“ bei ca. 80-90% des Analog-Dynamikbereiches liegen.

**Einstellungen am POWER-Schieberegler haben in dieser Betriebsart keine Wirkung! --- Der DYNAMIC Modus wird als Standardmodus empfohlen !**




#### VIDEO:

Durch Anklicken der VIDEO-Taste wird das aktuelle Intensitätsprofil vom *L-LAS-TB Sensor* zum PC übertragen und im graphischen Anzeigefenster als rote Kurve dargestellt. Bei aktiver VIDEO-Funktion kann die Laserleistung am Sensor geändert werden (SEND-Taste drücken) und die Auswirkung am Intensitätsprofil beobachtet werden.

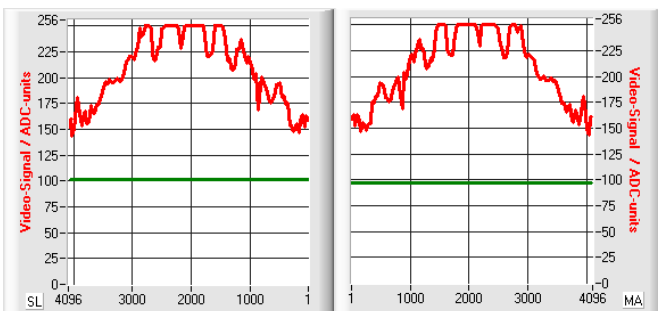

#### Optimale Justage:

Im graphischen Anzeigefenster wird das Intensitätsprofil als rote Kurve dargestellt. Der Intensitätsverlauf liegt im Auswertebereich (Pixel 1 .. 4096) oberhalb der Videoschwelle (grüne Linie).

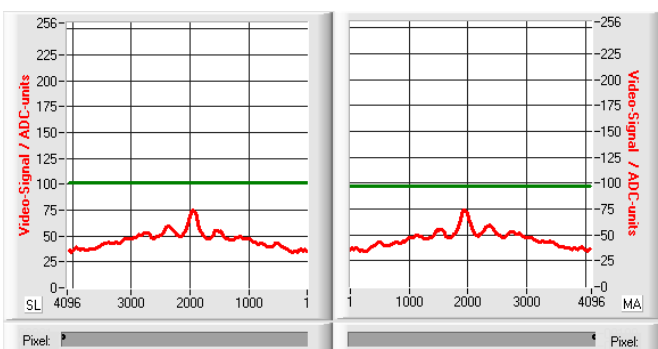

#### Sende-Leistung zu niedrig:


Das Intensitätsprofil (rote Kurve) am CCD-Empfänger vom MASTER und vom SLAVE Sensor ist zu niedrig.

Die Maximalwerte liegen unterhalb der Videoschwelle (grüne horizontale Linie).

Es kann kein Hell/Dunkel Übergang (Schnittpunkt zwischen roter und grüner Kurve) detektiert werden.

## 4 Auswerte-Betriebsarten

### 4.1 SLAVE:


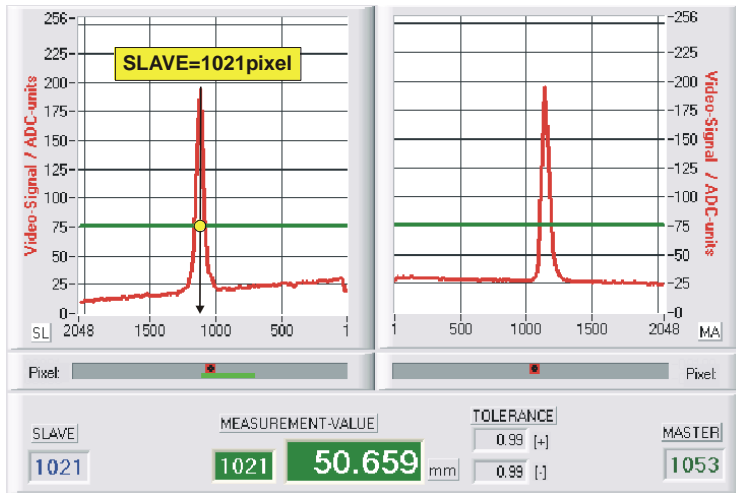


Der Messwert wird aus den Schnittpunkten (Hell/Dunkel-Übergänge) des Videosignals am SLAVE- Sensor (linkes Grafikfenster) berechnet.

$$MVAL[\text{pixel}] = \text{SLAVE}$$

hier: 1021

### 4.2 MASTER:

 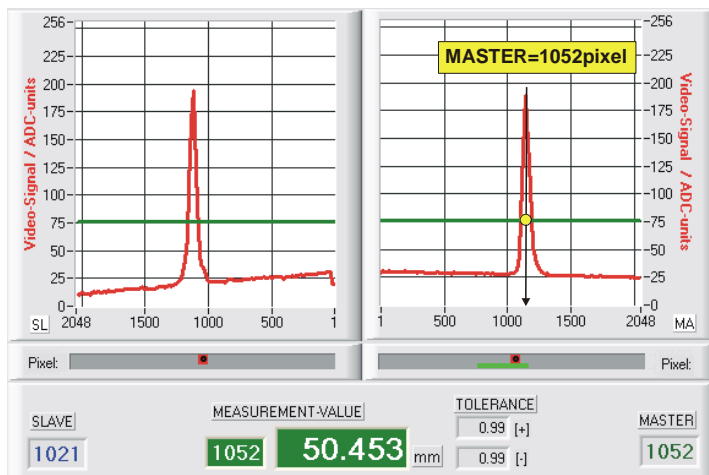


Der Messwert wird aus den Schnittpunkten (Hell/Dunkel-Übergänge) des Videosignals am MASTER- Sensor (rechtes Grafikfenster) berechnet.

$$MVAL[\text{pixel}] = \text{MASTER}$$

hier: 1052

## 4.2 WIDTH:

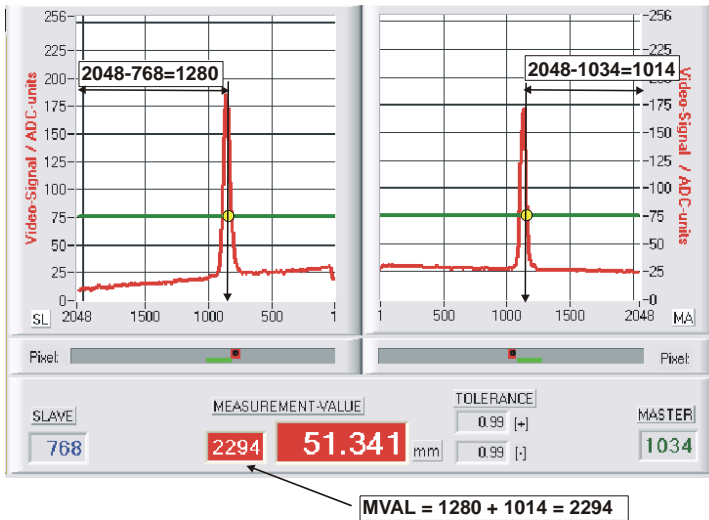

Im Auswertemodus WIDTH wird die Breite des Messobjektes durch Addition der Messwerte von MASTER und SLAVE berechnet.

Der Master Sensor befindet sich auf einer Seite des Messobjektes, der SLAVE Sensor auf der gegenüberliegenden Seite.

Falls das Messobjekt breiter wird, reduziert sich der Abstand zur Sensoroptik, d.h. die Videospots wandern zu kleineren Pixelwerten.

$$MVAL[\text{pixel}] = \text{MASTER\#} + \text{SLAVE\#}$$

mit:


$$\text{MASTER\#}[\text{pixel}] = \text{MAXPIXEL} - \text{MASTER}$$

$$\text{SLAVE\#}[\text{pixel}] = \text{MAXPIXEL} - \text{SLAVE}$$

hier:  $MVAL = 2294 = (2048 - 1034) + (2048 - 768)$

Der Messwert im Modus WIDTH muss deshalb indirekt aus der bekannten maximalen Pixelzahl (z.B. 2048) der CCD-Zeile und den gemessenen Pixelwerten von MASTER und SLAVE berechnet werden. Hierzu werden zunächst durch Subtraktion die beiden Zwischenwerte MASTER# und SLAVE# berechnet. Durch Addition dieser beiden Werte ergibt sich der die Breite des Messobjektes in Pixel.

## 4.3 CENTER:

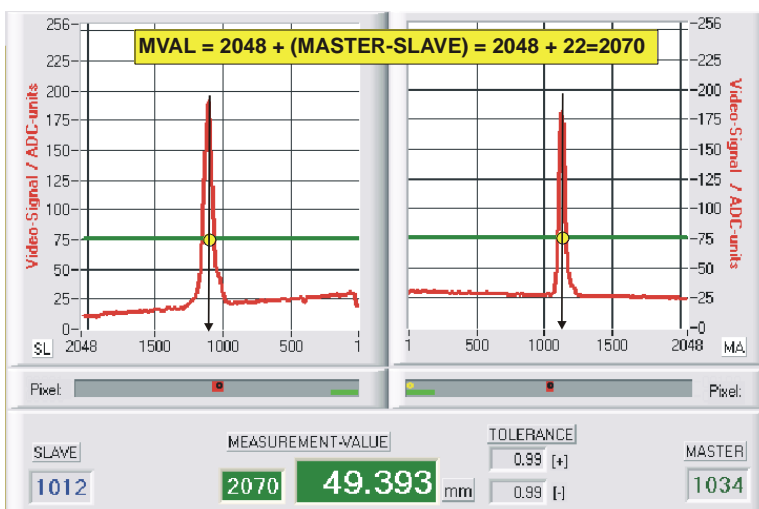

In diesem Auswertemodus wird die Zentrumsposition (Schwerpunkt) ausgehend von den beiden Messwerten von Master und Slave berechnet.


Die so ermittelte Differenz zwischen Master und Slave Messwert wird mit einem Offset von 2048 (maximale Pixelzahl auf CCD-Zeile) versehen.

$$MVAL[\text{pixel}] = \text{MAXPIXEL} + (\text{MASTER} - \text{SLAVE})$$

hier:  $MVAL = 2070 = 2048 + (1034 - 1012) = 2048 + 22$



#### 4.4 DIFF:

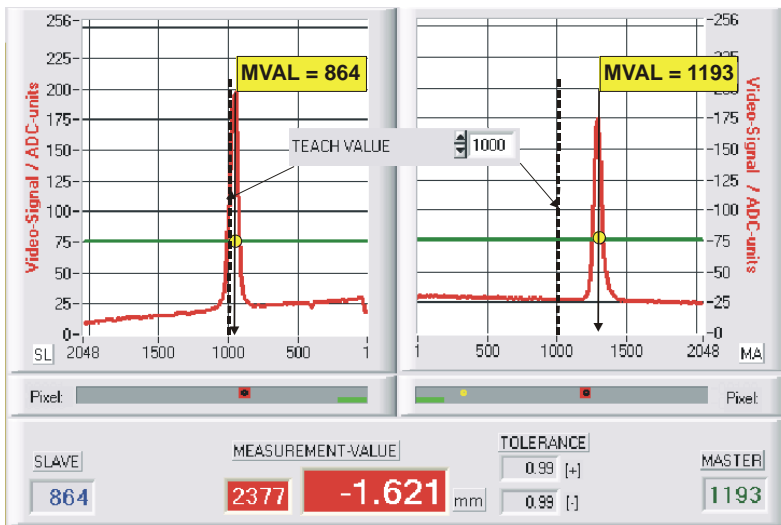

EVAL-MODE

In diesem Auswertemodus werden die Abweichungen zwischen dem aktuellen Messwert MVAL und dem jeweiligen Lernwert TEACH-VALUE sowohl am Master als auch am Slave berechnet.

Die so ermittelte Differenz zwischen den Messwerten und den Lernwerten wird mit einem Offset von 2048 (maximale Pixelzahl auf CCD-Zeile) versehen.

$$MVAL[\text{pixel}] = \text{MAXPIXEL} + (\text{DELTA\_MA} - \text{DELTA\_SL})$$

mit:

$$\text{DELTA\_MA}[\text{pixel}] = \text{MASTER} - \text{TEACH\_MA}$$

$$\text{DELTA\_SL}[\text{pixel}] = \text{SLAVE} - \text{TEACH\_SL}$$


hier:

$$\text{DELTA\_A} = 1193 - 1000 = 193$$


$$\text{DELTA\_B} = 864 - 1000 = -136$$

$$MVAL = 2048 + (193 - (-136)) = 2377$$


## 5 Daten-Rekorder Funktion

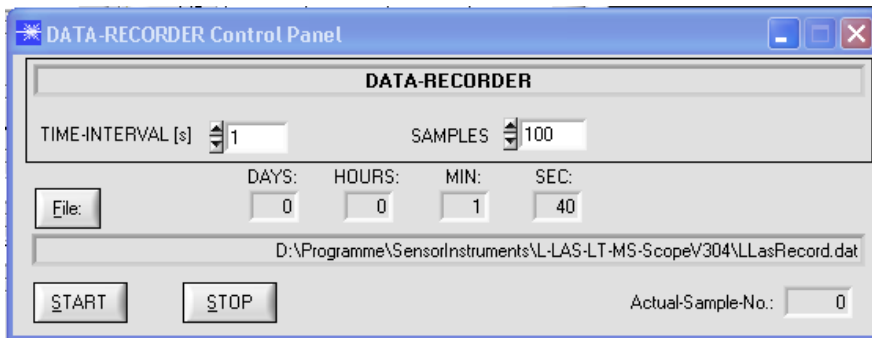

 
Nach Anklicken der Taste RECORD öffnet sich ein neues Fenster, das zur Einstellung des Datenrekorders dient.



 
Mit Hilfe des numerischen Eingabefeldes kann ein Zeitintervall in Sekunden angegeben werden. Nach Ablauf dieser Zeitspanne werden von der PC-Software automatisch Messdaten vom Sensor zum PC übertragen und auf der Festplatte in eine Ausgabedatei abgelegt.



 Numerisches Eingabefeld zur Vorgabe der Maximalzahl der Messwerte die Abgespeichert werden sollten. Werte von 10 bis 30000 sind einstellbar.



Aus diesen numerischen Anzeigeelementen kann die Zeitspanne entnommen werden, die der Recorder nach dessen Aktivierung aktiv ist.

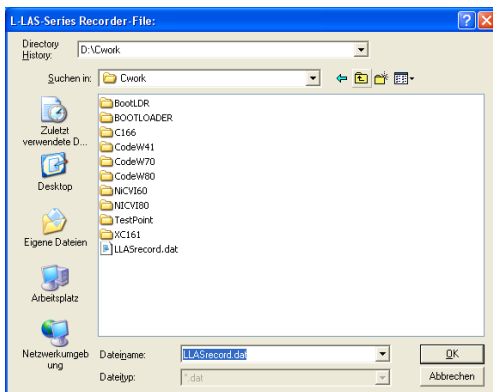

Nach Anklicken der Taste File öffnet sich ein Dialog-Fenster, das zur Vorgabe des Dateinamens, bzw. zur Einstellung des Speicherortes der Ausgabedatei dient.

Der aktuell gewählte Speicherort und der Dateiname der Ausgabedatei werden in der folgenden Textanzeige eingeblendet.

d:\Cwork\LLASrecord.dat

START

STOP

Mit Hilfe der START Taste kann die automatische Aufzeichnung gestartet werden. Falls die Aufzeichnung vor Erreichen der durch SAMPLES vorgegebenen Maximalzahl beendet werden sollte, kann dies durch Anklicken der STOP Taste erfolgen.


Actual-Sample-No.: 9

Numerisches Anzeigefeld, das die aktuelle Anzahl der bereits abgespeicherten Messwerte ausgibt.

## 5.1 Datenformat der Ausgabedatei

Die Ausgabedatei des Datenrekorders besteht aus 2 Kopfzeilen gefolgt von den eigentlichen Messdaten. Die Messdaten werden Zeilenweise in die Ausgabedatei abgespeichert. Jede Zeile besteht aus insgesamt 6 Spalten, die durch ein TAB-Steuerzeichen voneinander getrennt sind.

Die Ausgabedatei kann durch einen einfachen Texteditor oder durch ein Tabellenkalkulationsprogramm (z. B. Microsoft EXCEL) geöffnet werden.

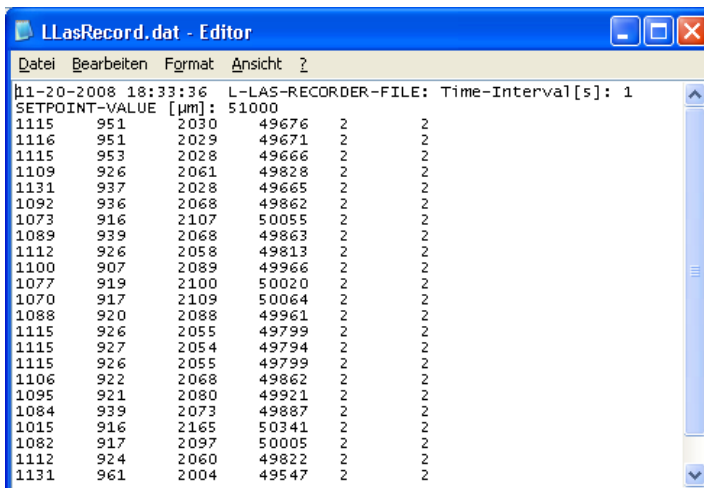


```

11-20-2008 18:33:36 L-LAS-RECORDER-FILE: Time-Interval[s]: 1
SETPOINT-VALUE [µm]: 51000
1115 951 2030 49676 2 2
1116 951 2029 49671 2 2
1115 953 2028 49666 2 2
1109 926 2061 49828 2 2
1131 937 2028 49665 2 2
1092 936 2068 49862 2 2
1073 916 2107 50055 2 2
1089 939 2068 49863 2 2
1112 926 2058 49813 2 2
1100 907 2089 49966 2 2
1077 919 2100 50020 2 2
1070 917 2109 50064 2 2
1088 920 2088 49961 2 2
1115 926 2055 49799 2 2
1115 927 2054 49794 2 2
1115 926 2055 49799 2 2
1106 922 2068 49862 2 2
1095 921 2080 49921 2 2
1084 939 2073 49887 2 2
1015 916 2165 50341 2 2
1082 917 2097 50005 2 2
1112 924 2060 49822 2 2
1131 961 2004 49547 2 2
    
```

1. Spalte = Messwert (Pixel) MASTER
2. Spalte = Messwert (Pixel) SLAVE
3. Spalte = Messwert (Pixel) MVALUE
4. Spalte = Messwert MVALUE in Mikrometer
5. Spalte = Anzahl Kanten MASTER
6. Spalte = Anzahl Kanten SLAVE

## 6 Anhang


### 6.1 Laserwarnhinweis

LASERWARNHINWEIS	
<p>Halbleiterlaser, <math>\lambda=670</math> nm, 1mW max. optische Leistung,                      Laser Klasse 2 gemäß EN 60825-1</p> <p>Für den Einsatz dieser Lasersender sind daher keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen erforderlich.</p>	
	<div style="border: 2px solid black; background-color: yellow; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Nicht in den Strahl blicken Laser Klasse 2</b></p> </div>

### 6.2 Funktionsweise des TEACH/RESET-Tasters:

Am Gehäuse des *L-LAS-TB-...-MA Sensors* befindet sich ein Drucktaster mit Doppelfunktionalität:

RESET:  $t < 750\text{ms}$  1x flashing

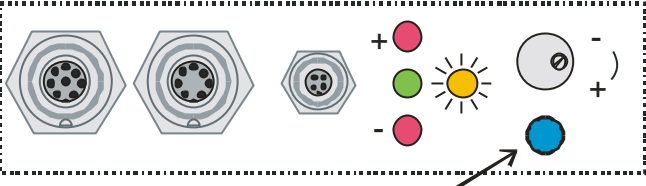


TEACH/RESET Push-Button

**RESET-Funktion:**

Durch kurzes Drücken ( $t < 750\text{ms}$ ) werden die aktuellen Maximal- und Minimalwerte (Schleppzeigerwerte) zurückgesetzt. Es wird kein Hardware/Software RESET durchgeführt!

TEACH:  $t > 1.5\text{s}$  3x flashing

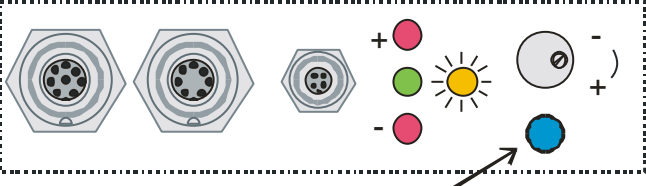


TEACH/RESET Push-Button

**TEACH-Funktion:**

Durch langes Drücken ( $t > 1.5\text{s}$ ) werden die aktuellen Kantenbedeckungen als Lernwert im RAM-Speicher abgelegt. Die erfolgreiche Durchführung des Lernvorgangs wird durch 3-maliges Blinken der grünen LED angezeigt.

### 6.3 Funktionsweise des Toleranz-Potentiometers:

Am Gehäuse des *L-LAS-TB-...-MA Sensors* befindet sich ein Potentiometer zur Einstellung der Toleranzbandbreite.

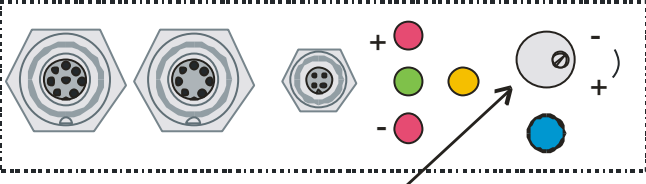



Tolerance - Potentiometer

**TOLERANZ-Potentiometer:**

Durch Drehen des Potentiometers im Uhrzeigersinn wird die Toleranzbandbreite vergrößert. Drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert die Toleranzbandbreite. Zur Einstellung der Toleranzbandbreite am *L-LAS-TB-...-MA Sensor* muss das Potentiometer aktiviert sein (Schalterstellung HW-MODE auf ENABLE ALL oder ENABLE TOL SET).


## 6.4 Funktionsweise der Digitaleingänge IN0 und IN1

Der *L-LAS-TB-...-MA Sensor* besitzt zwei digitale Eingänge IN0 und IN1. Die Digitaleingänge können über die 8-polige Buchse (Typ Binder 712) kontaktiert werden.

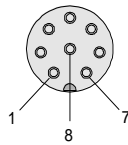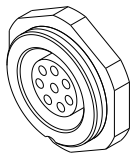


Pin:	Farbe:	Belegung:
1	weiß	0V (GND)
2	braun	+12VDC ... +32VDC
3	<b>grün</b>	<b>IN0 (EXT TRIGGER)</b>
4	<b>gelb</b>	<b>IN1 (TEACH/RESET)</b>
5	grau	OUT0
6	rosa	OUT1
7	blau	OUT2
8	rot	ANALOG (0 ... +10V)

### DIGITALEINGANG IN0 (Pin3/grün) EXT-TRIGGER:

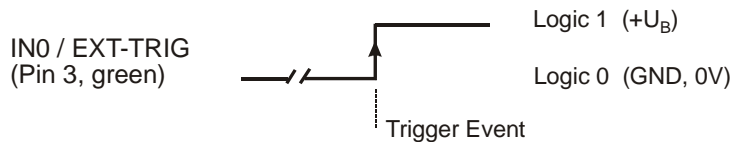

 Externe flankengesteuerte (LOW/HIGH) Triggerung der Messwertauswertung über den Digitaleingang IN0.




Externe Triggerung der Messwertauswertung über einen HIGH-Pegel (+U<sub>B</sub>) am Digitaleingang IN0.

### DIGITALEINGANG IN1 (Pin4/gelb) TEACH/RESET:

 
#### RESET-Funktion:

Durch Anlegen eines HIGH-Pulses von weniger als **750 ms** Dauer wird am *L-LAS-TB-...-MA Sensor* die RESET-Funktion ausgeführt. Hierbei werden die aktuellen Maximal- und Minimalwerte (Schleppzeiger) zurückgesetzt. Es wird kein Hardware/Software RESET durchgeführt! Nach Erkennung des RESET-Pulses blinkt die gelbe LED 1x kurz auf.




#### TEACH-Funktion:

Durch Anlegen eines HIGH-Pulses von mehr als **1.5s** Dauer wird am *L-LAS-TB-...-MA Sensor* die LERN-Funktion ausgeführt. Nach Erkennung des TEACH-Pulses blinkt die grüne LED am Gehäuse 3x kurz auf.

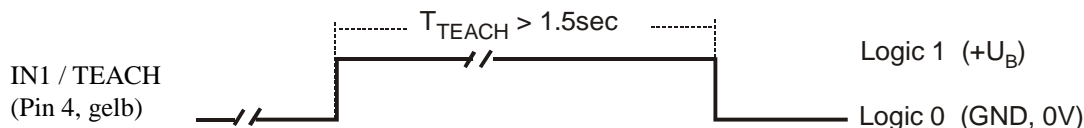

## 6.5 Anschlussbelegungen

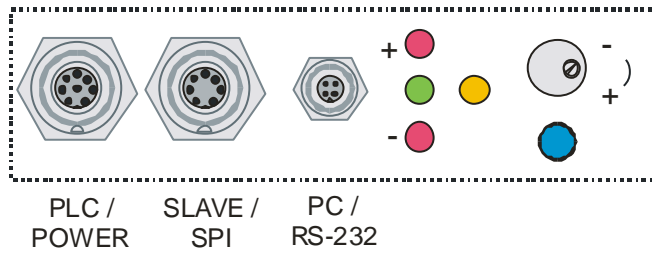


Am Gehäuse des *L-LAS-TB-...-MA* Sensors befindet sich eine Buchse zum Anschluss der Spannungsversorgung (8-pol. Typ Binder 712), eine 7-polige Buchse (Typ Binder 712) zum Anschluss des SLAVE Sensors, sowie eine dritte Buchse zum Anschluss der seriellen RS232 Verbindungsleitung (4-pol. Typ Binder 707).

Anschluss-Skizzen, Anschlussbelegungen und Anschlusskabel siehe Pkt. 6.5.1, 6.5.2 und 6.5.3

### 6.5.1 Anschluss der Master/Slave-Systeme L-LAS-TB-50-MS, L-LAS-TB-75-MS, L-LAS-TB-100-MS

Anschlusskizze gültig für:

- L-LAS-TB-50-R-MA + L-LAS-TB-50-R-SL + 2x L-LAS-TB-50-T
- L-LAS-TB-75-R-MA + L-LAS-TB-75-R-SL + 2x L-LAS-TB-75-T
- L-LAS-TB-100-R-MA + L-LAS-TB-100-R-SL + 2x L-LAS-TB-100-T

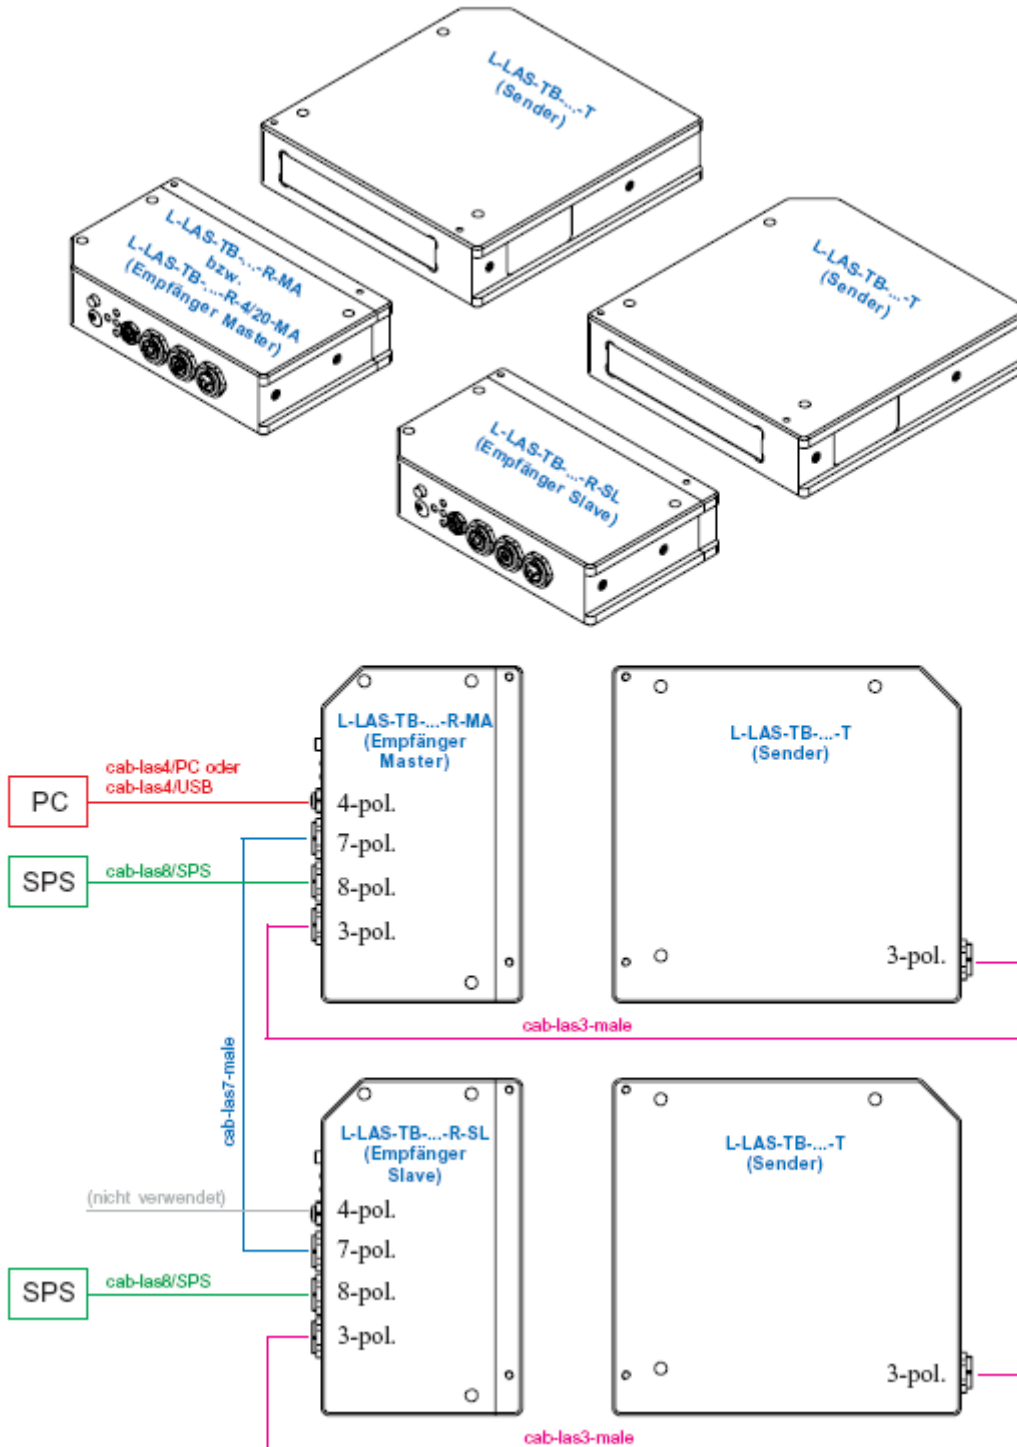


Anschlussbelegung gültig für:

L-LAS-TB-50-R-MA + L-LAS-TB-50-R-SL + 2x L-LAS-TB-50-T  
 L-LAS-TB-75-R-MA + L-LAS-TB-75-R-SL + 2x L-LAS-TB-75-T  
 L-LAS-TB-100-R-MA + L-LAS-TB-100-R-SL + 2x L-LAS-TB-100-T

**Anschluss L-LAS-TB-...-R-MA (bzw. L-LAS-TB-...-R-4/20-MA) an SPS:  
 8-pol. Buchse Binder Serie 712**

Pin:	Farbe:	Belegung:
1	weiß	GND (0V)
2	braun	+24VDC ( $\pm 10\%$ )
3	grün	IN0 (EXTTRIGGER)
4	gelb	IN1 (TEACH/RESET)
5	grau	OUT0 (-)
6	rosa	OUT1 (+)
7	blau	OUT2 (OK)
8	rot	ANA (Spannung 0 ... +10V) optional bei Typ 4/20: ANA (Strom 4 ... 20mA)

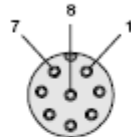

Anschlusskabel:  
 cab-las8/SPS-(Länge) oder  
 cab-las8/SPS-w-(Länge) (gewinkelt)  
 (Standardlänge: 2m)


**Anschluss L-LAS-TB-...-R-SL an SPS:  
 8-pol. Buchse Binder Serie 712**

Pin:	Farbe:	Belegung:
1	weiß	GND (0V)
2	braun	+24VDC ( $\pm 10\%$ )
3	grün	(not used)
4	gelb	(not used)
5	grau	(not used)
6	rosa	(not used)
7	blau	(not used)
8	rot	(not used)

Anschlusskabel:  
 cab-las8/SPS-(Länge) oder  
 cab-las8/SPS-w-(Länge) (gewinkelt)  
 (Standardlänge: 2m)

**Anschluss L-LAS-TB-...-R-MA (bzw. L-LAS-TB-...-R-4/20-MA) an PC:  
 4-pol. Buchse Binder Serie 707**

Pin:	Belegung:
1	+24VDC (+Ub, OUT)
2	GND (0V)
3	Rx0
4	Tx0

 

Anschluss über RS232-Schnittstelle am PC:  
 Anschlusskabel:  
 cab-las4/PC-(Länge) oder  
 cab-las4/PC-w-(Länge) (gewinkelt)  
 (Standardlänge: 2m)

**alternativ:**  
 Anschluss über USB-Schnittstelle am PC:  
 Anschlusskabel (incl. Treibersoftware):  
 cab-las4/USB-(Länge)  
 cab-las4/USB-w-(Länge) (gewinkelt)  
 (Standardlänge: 2m)

**Verbindung L-LAS-TB-...-R-MA und L-LAS-TB-...-T sowie  
 Verbindung L-LAS-TB-...-R-SL und L-LAS-TB-...-T:  
 2x 3-pol. Buchse Binder Serie 712**

Pin:	Belegung:
1	+5VDC
2	GND (0V)
3	I-CONTROL (0V ... +5V)

Anschlusskabel:  
 cab-las3-male-(Länge)  
 (Standardlänge: 2m)

**Verbindung L-LAS-TB-...-R-MA (bzw. L-LAS-TB-...-R-4/20-MA) und L-LAS-TB-...-R-SL (SPI-Datentransfer):  
 2x 7-pol. Buchse Binder Serie 712**

Pin:	Belegung MASTER:	Pin:	Belegung SLAVE:
1	GND (0V)	1	GND (0V)
2	+3.3VDC (OUT)	2	+3.3VDC (IN)
3	SS\ (Slave Select)	3	SS\ (Slave Select)
4	MISO (Master In Slave Out)	4	MISO (Master In Slave Out)
5	MOSI (Master Out Slave In)	5	MOSI (Master Out Slave In)
6	CLK	6	CLK
7	+3.3VDC (IN)	7	+3.3VDC (OUT)

Anschlusskabel:  
 cab-las7-male-(Länge)  
 (Standardlänge: 2m)




Anschlusskabel gültig für:

L-LAS-TB-50-R-MA + L-LAS-TB-50-R-SL + 2x L-LAS-TB-50-T  
 L-LAS-TB-75-R-MA + L-LAS-TB-75-R-SL + 2x L-LAS-TB-75-T  
 L-LAS-TB-100-R-MA + L-LAS-TB-100-R-SL + 2x L-LAS-TB-100-T


**Anschluss L-LAS-TB-...-R-MA (bzw. L-LAS-TB-...-R-4/20-MA) an SPS:**

**Anschlusskabel:**  
 cab-las8/SPS-(Länge) oder  
 cab-las8/SPS-w-(Länge) (gewinkelt)  
 (Standardlänge: 2m)

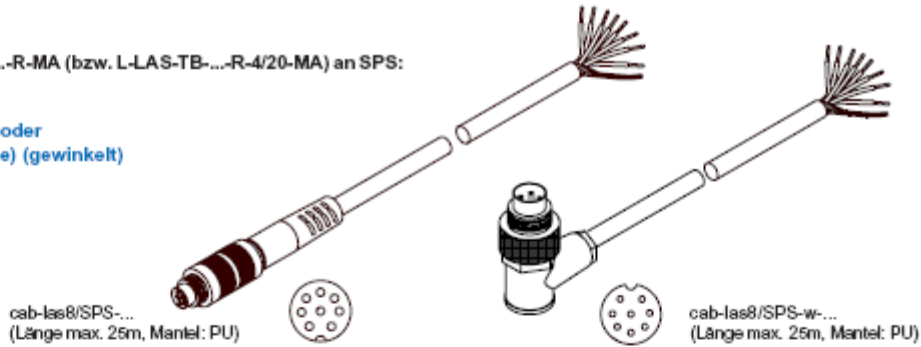


**Anschluss L-LAS-TB-...-R-MA (bzw. L-LAS-TB-...-R-4/20-MA) an PC: (über RS232-Schnittstelle)**

**Anschlusskabel:**  
 cab-las4/PC-(Länge) oder  
 cab-las4/PC-w-(Länge) (gewinkelt)  
 (Standardlänge: 2m)

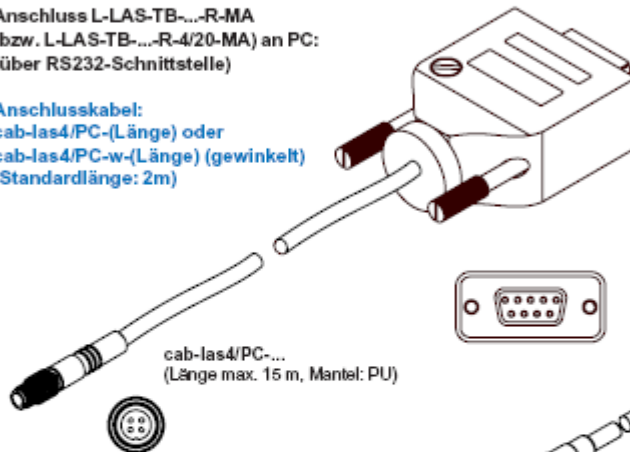


**alternativ:**  
**Anschluss L-LAS-TB-...-R-MA (bzw. L-LAS-TB-...-R-4/20-MA) an PC: (über USB-Schnittstelle)**

**Anschlusskabel:**  
 cab-las4/USB-(Länge)  
 (incl. Treibersoftware)  
 (Standardlänge: 2m)

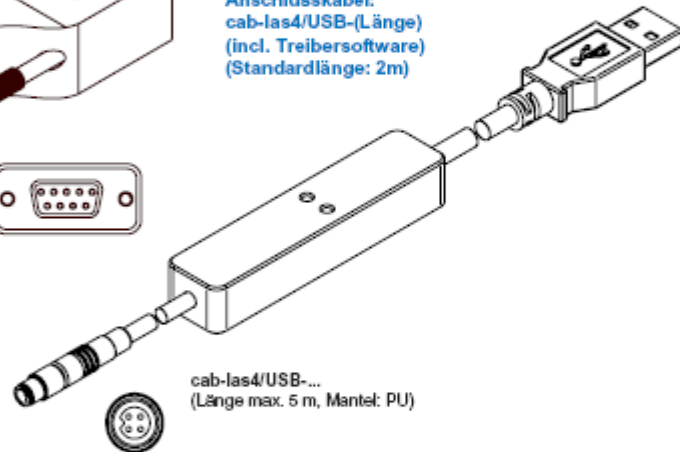


**Anschluss L-LAS-TB-...-R-MA (bzw. L-LAS-TB-...-R-4/20-MA) an L-LAS-TB-R-SL:**

**Anschlusskabel:**  
 cab-las7-male-(Länge)  
 (Standardlänge: 2m)

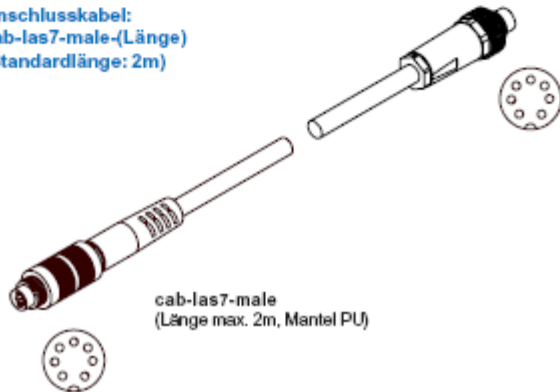

**Anschluss L-LAS-TB-...-R-MA (bzw. L-LAS-TB-...-R-4/20-MA) an L-LAS-TB-...-T sowie Anschluss L-LAS-TB-...-R-SL an L-LAS-TB-...-T:**



**Anschlusskabel:**  
 cab-las3-male-(Länge)  
 (Standardlänge: 2m)

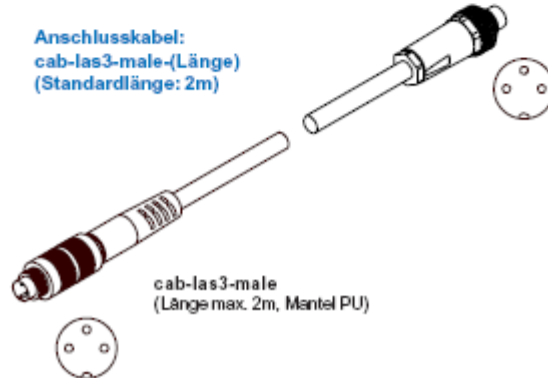

### 6.5.2 Anschluss der Master/Slave-Systeme L-LAS-TB-F-...-MS (Gabelbauform)

Anschlusskizze gültig für:

- L-LAS-TB-F-8-40/40-MA und -SL
- L-LAS-TB-F-8-200/40-MA und -SL
- L-LAS-TB-F-8-200/40-BL-MA und -SL
- L-LAS-TB-F-8-200/65-BL-MA und -SL
- L-LAS-TB-F-16-40/40-MA und -SL

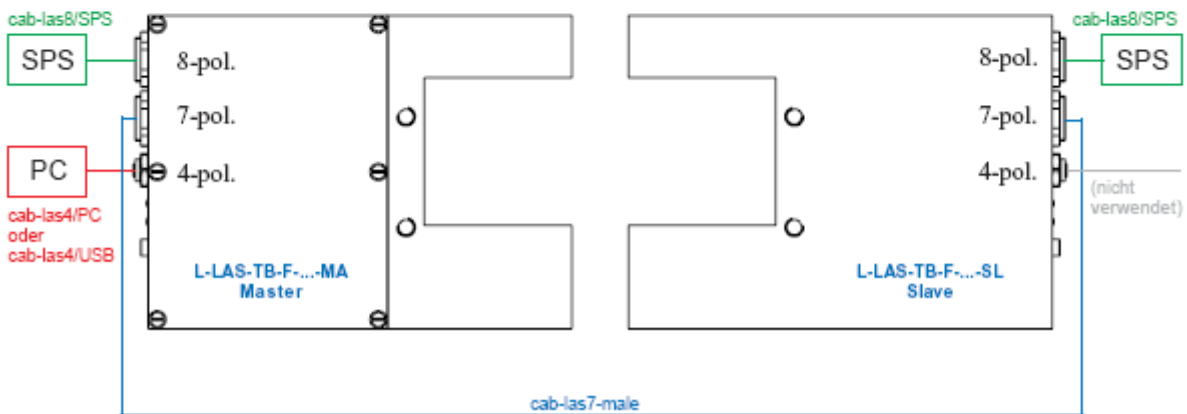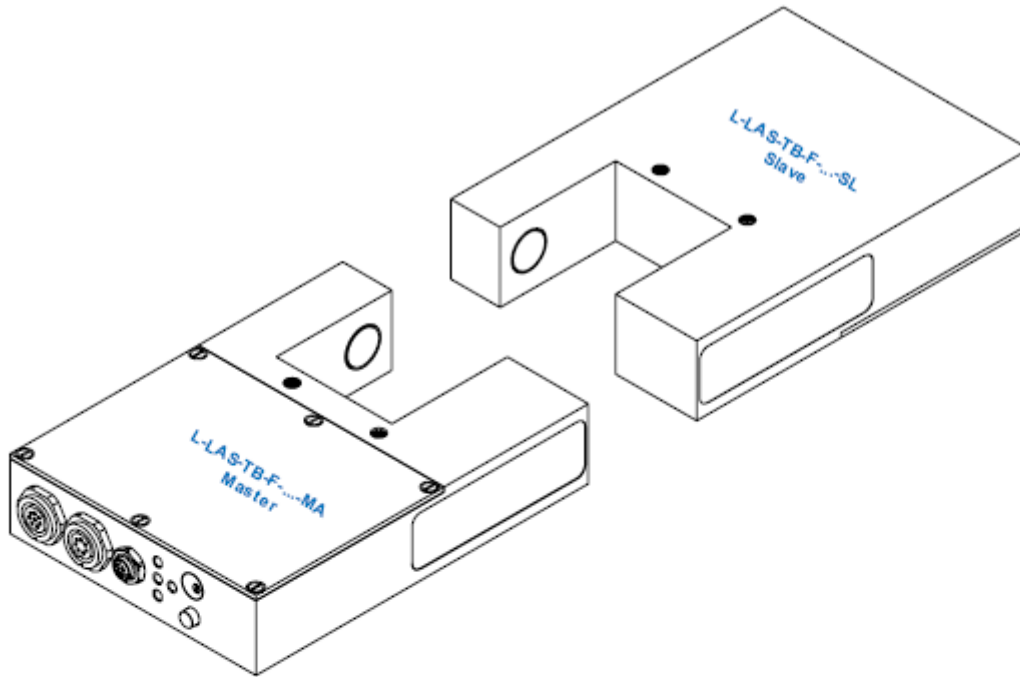

Anschlussbelegung und Anschlusskabel gültig für:


L-LAS-TB-F-8-40/40-MA und -SL  
L-LAS-TB-F-8-200/40-MA und -SL  
L-LAS-TB-F-8-200/40-BL-MA und -SL  
L-LAS-TB-F-8-200/65-BL-MA und -SL  
L-LAS-TB-F-16-40/40-MA und -SL

**Anschluss an SPS:**

8-pol. Buchse Binder Serie 712

Pin	Farbe:	Belegung:
1	weiß	GND (0V)
2	braun	+24VDC ( $\pm 10\%$ )
3	grün	IN0 (EXT TRIGGER)
4	gelb	IN1 (TEACH/RESET)
5	grau	OUT0 (-)
6	rosa	OUT1 (+)
7	blau	OUT2 (OK)
8	rot	ANA (Spannung 0 ... +10V) optional bei Typ 4/20: ANA (Strom 4 ... 20mA)

Anschlusskabel:  
cab-las8/SPS-(Länge) oder  
cab-las8/SPS-w-(Länge) (gewinkelt)  
(Standardlänge: 2m)

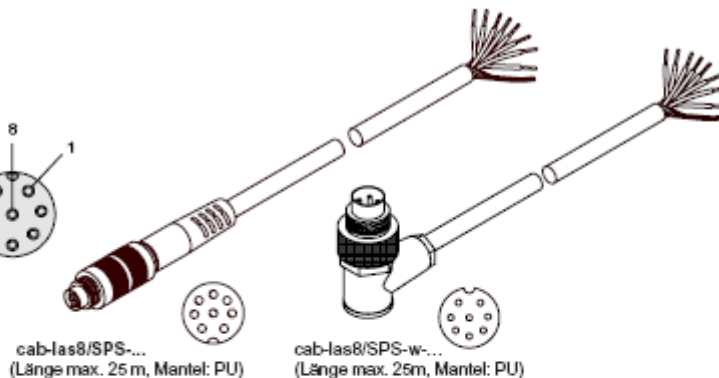


**Anschluss an PC:**

4-pol. Buchse Binder Serie 707

Pin	Belegung:
1	+24VDC (+Ub, OUT)
2	GND (0V)
3	Rx0
4	Tx0

Anschlusskabel:  
cab-las4/PC-(Länge) oder  
cab-las4/PC-w-(Länge) (gewinkelt)  
(Standardlänge: 2m)

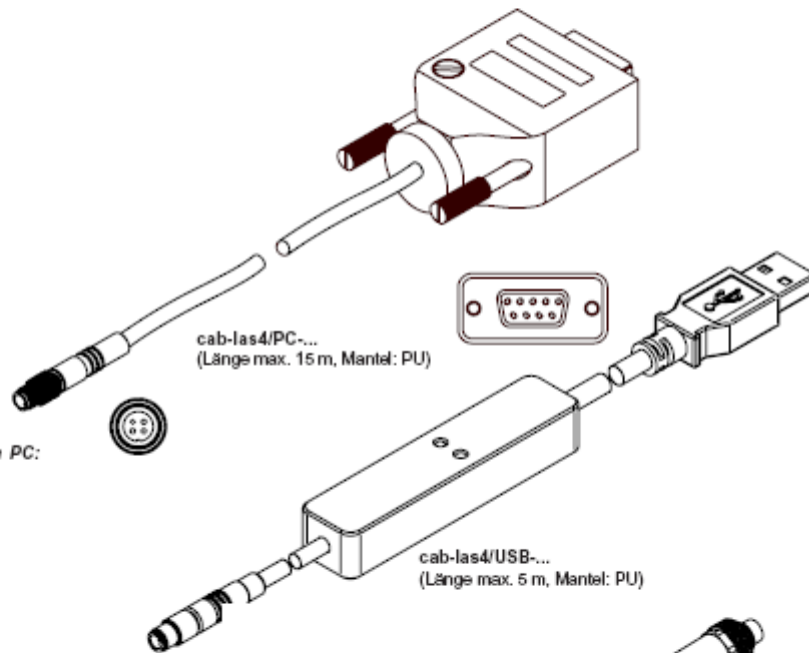

**alternativ:**

Anschluss über USB-Schnittstelle am PC:


Anschlusskabel:  
Anschlusskabel (incl. Treibersoftware):  
cab-las4/USB-(Länge)  
cab-las4/USB-w-(Länge) (gewinkelt)  
(Standardlänge 2m)

**Verbindung MASTER und SLAVE:**

2x 7-pol. Buchse Binder Serie 712

Pin	Belegung:
1	0V (GND)
2	+5VDC
3	START
4	CLOCK
5	PWMLED
6	I-CONTROL
7	VIDEO


Anschlusskabel:  
cab-las7-male-(Länge)  
(Standardlänge: 2m)

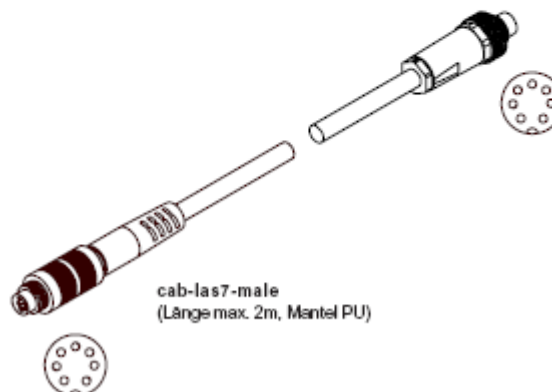

### 6.5.3 Anschluss der Master/Slave-Systeme L-LAS-TB-8-CON1-MS

Anschlusskizze gültig für:

L-LAS-TB-8-CON1-MA, L-LAS-TB-8-CON1-SL, 2x L-LAS-TB/90-...-T, 2x L-LAS-TB/90-...-R

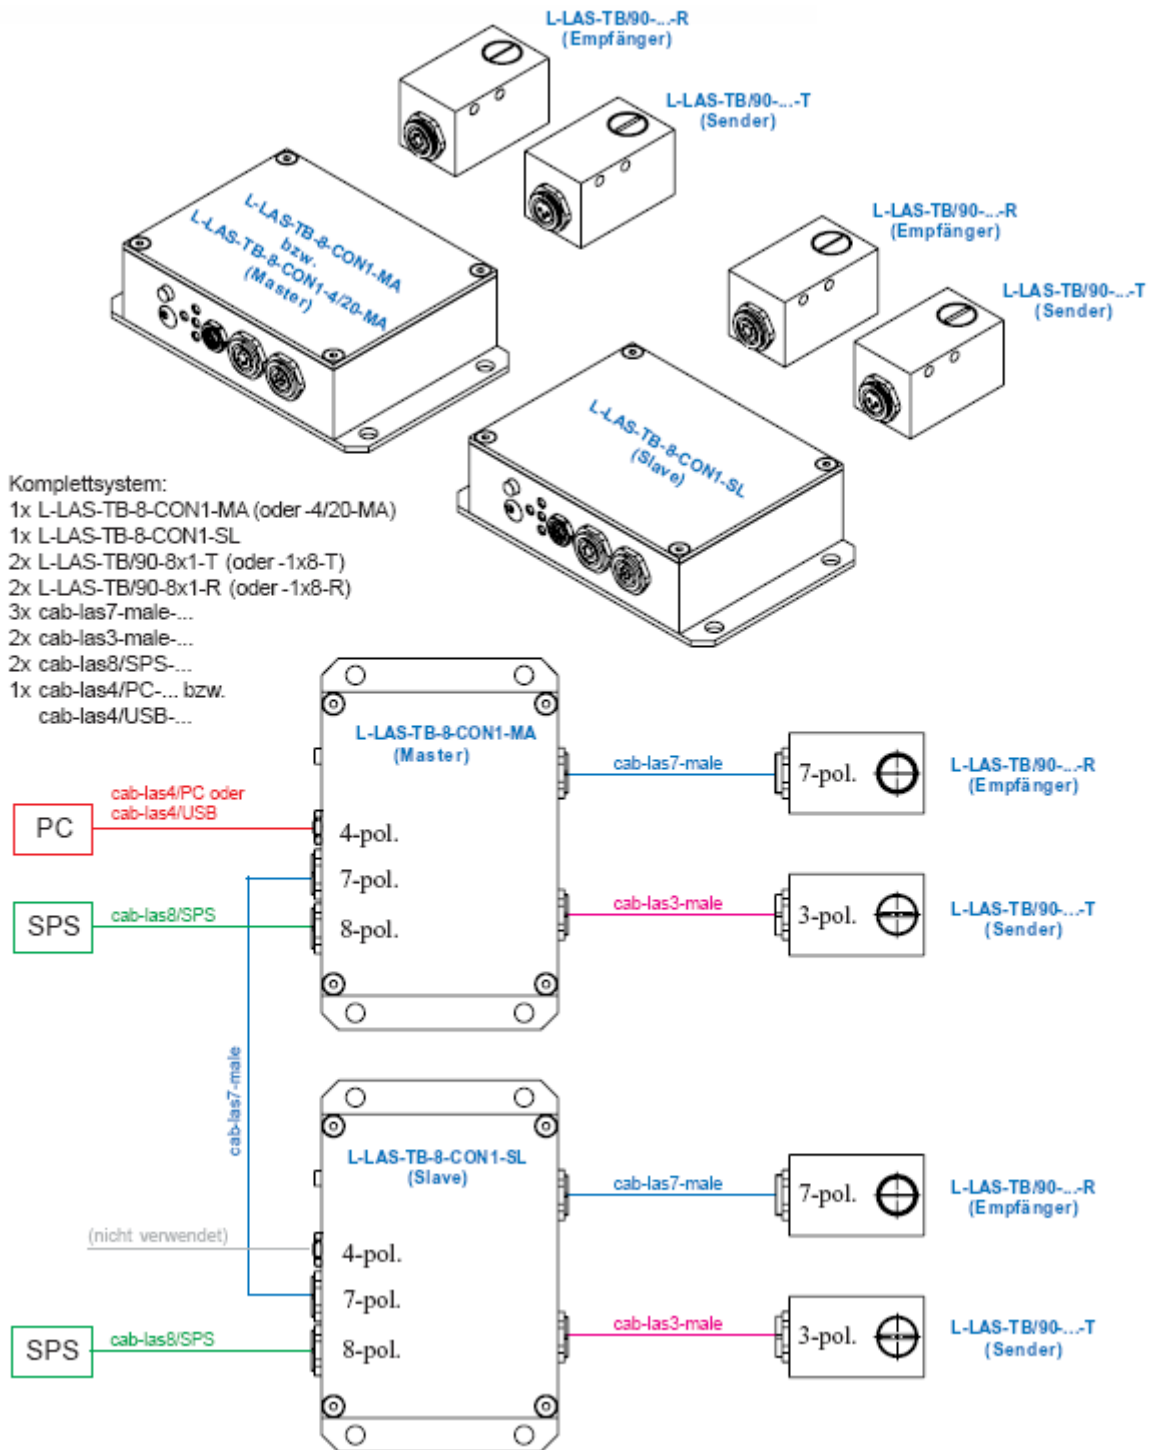

Anschlussbelegung gültig für:


L-LAS-TB-8-CON1-MA, L-LAS-TB-8-CON1-SL, 2x L-LAS-TB/90-...-T, 2x L-LAS-TB/90-...-R

**Anschluss L-LAS-TB-8-CON1-MA an SPS:**  
8-pol. Buchse Binder Serie 712

Pin:	(Farbe Kabellitze):	Belegung:
1	weiß	GND (0V)
2	braun	+24VDC ( $\pm 10\%$ )
3	grün	IN0 (EXT TRIGGER)
4	gelb	IN1 (TEACH/RESET)
5	grau	OUT0 (-)
6	rosa	OUT1 (+)
7	blau	OUT2 (OK)
8	rot	ANA (0 ... +10V)

bei Version -4/20: ANA (4 ... 20mA)

Anschlusskabel:  
cab-las8/SPS-(Länge)  
cab-las8/SPS-w-(Länge)  
(Standardlänge 2m)

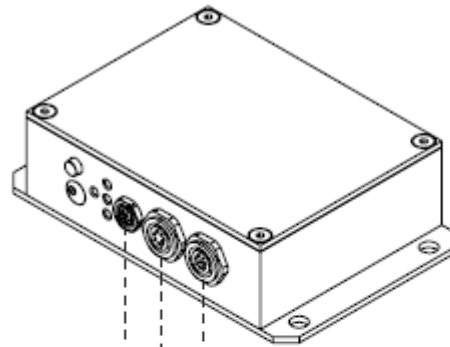


**Anschluss L-LAS-TB-8-CON1-MA an PC:**  
4-pol. Buchse Binder Serie 707

Pin: Belegung:

Pin:	Belegung:
1	+24VDC (+Ub, OUT)
2	GND (0V)
3	RxD
4	TxD





Anschlusskabel:  
cab-las4/PC-(Länge)  
cab-las4/PC-w-(Länge) (gewinkelt)  
(Standardlänge 2m)

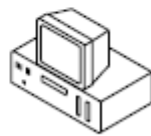

**alternativ:**  
Anschluss über  
USB-Schnittste

Anschlusskabel (incl. Treibersoftware):  
cab-las4/USB-(Länge)  
cab-las4/USB-w-(Länge) (gewinkelt)  
(Standardlänge 2m)

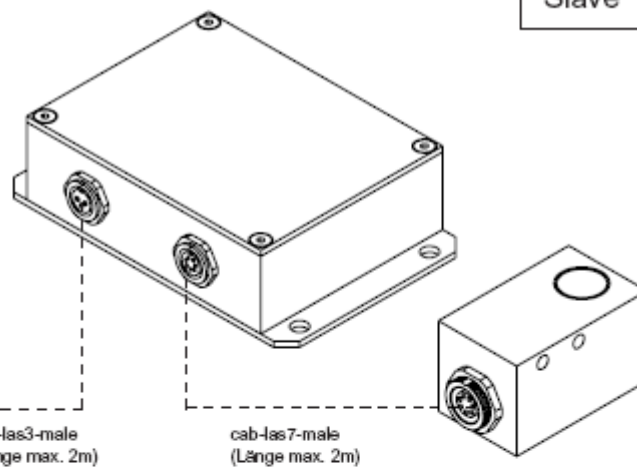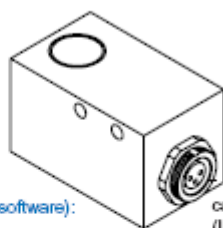

**Anschluss Sender L-LAS-TB/90-(8)-T an  
L-LAS-TB-8-CON1-MA bzw. an  
L-LAS-TB-8-CON1-SL:**  
3-pol. Buchsen Binder Serie 712

Pin:	Belegung:
1	+5VDC
2	GND (0V)
3	I-CONTROL (0V ... +5V)

Anschlusskabel: cab-las3-male

**Anschluss Empfänger L-LAS-TB/90-(8)-R an  
L-LAS-TB-8-CON1-MA bzw. an  
L-LAS-TB-8-CON1-SL:**  
7-pol. Buchsen Binder Serie 712


Pin:	Belegung:
1	GND (0V)
2	+6.9VDC
3	START
4	CLOCK
5	GAIN
6	GND (0V)
7	VIDEO

Anschlusskabel: cab-las7-male



Anschlusskabel gültig für:

L-LAS-TB-8-CON1-MA, L-LAS-TB-8-CON1-SL, 2x L-LAS-TB/90-...-T, 2x L-LAS-TB/90-...-R


**Anschluss L-LAS-TB-8-CON1-MA an SPS:**  
 cab-las8/SPS oder  
 cab-las8/SPS-w (gewinkelt)

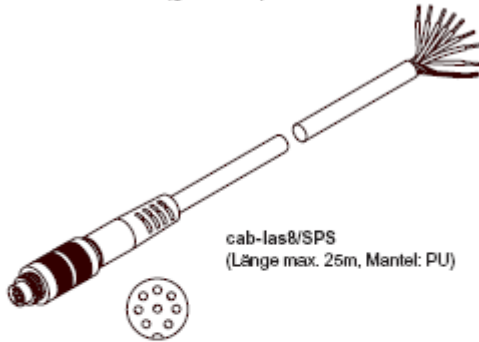


**Anschluss L-LAS-TB-8-CON1-MA an PC:**  
 cab-las4/PC oder  
 cab-las4/PC-w (gewinkelt)

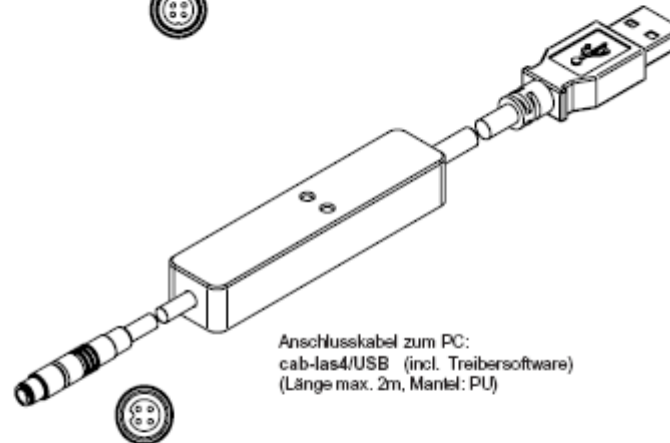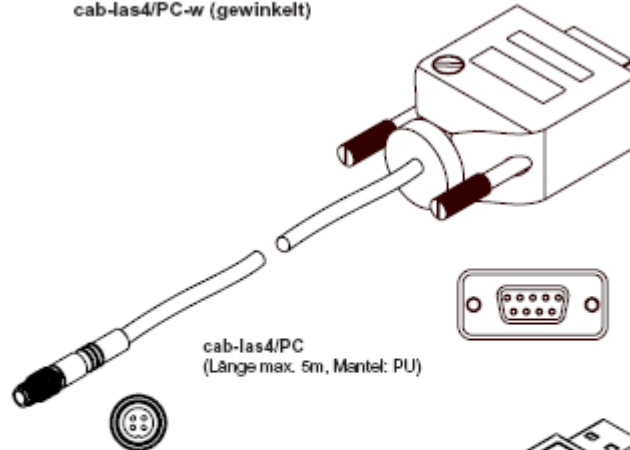

**Anschluss L-LAS-TB/90-(8)-T an  
 L-LAS-TB-8-CON1-MA, /-SL:**  
 cab-las3-male

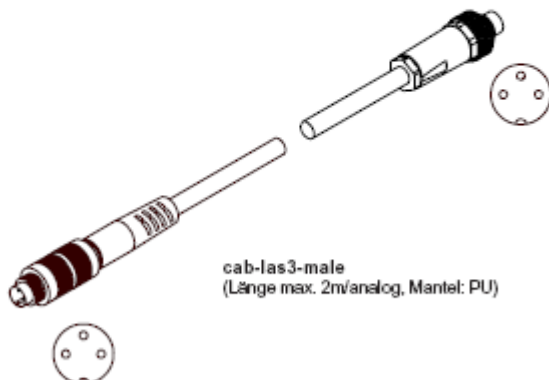

**Anschluss L-LAS-TB/90-(8)-R an  
 L-LAS-TB-8-CON1-MA, /-SL sowie  
 Anschluss L-LAS-TB-8-CON1-MA an  
 L-LAS-TB-8-CON1-SL:**  
 cab-las7-male

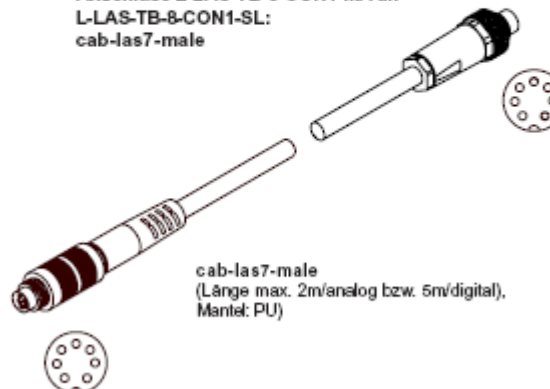



## 6.6 RS232 Schnittstellenprotokoll

### RS232 Schnittstellen-Protokoll PC ↔ L-LAS-TB...-MA Sensor - Firmware Version 3.03


- Standard RS232 serielle Schnittstelle, kein Hardware-Handshake  
 - 3-Draht-Verbindung: GND, TX0, RX0  
 - Geschwindigkeit: 19200 Baud, 8 Daten-Bits, Kein Paritäts-Bit, 1 Stop-Bit, Binärmodus  
 Das Kontrollgerät (PC oder SPS) muss einen Datenrahmen bestehend aus 18-Wörter (1 Wort = 2 Byte = 16 Bit) zur L-LAS-TB...-MA Kontrolleinheit senden. Alle Wörter im Datenrahmen müssen im Binärformat übertragen werden. Das höherwertige Byte muss als erstes übertragen werden (MSB-first).

**METHODE:**

Der Mikrocontroller im L-LAS-TB...-MA Sensor liest ständig (Polling-Betrieb) den Eingangspuffer seines RS-232 Moduls. Falls das eintreffende Wort = 0x0055 (0x55 hexadecimal = 85 decimal) ist, wird dies als Synchronisationsereignis interpretiert (<sync-word>). Hierauf wird die mit dem 2. Wort übertragene Befehlsnummer (<order-word>) vom Mikrocontroller eingelesen.

Nach dem Befehlswort (<order-word>), folgt ein weiteres Wort, dass über die Nummer des Parametersatzes Auskunft gibt (<para-set>). Hierauf folgen weitere 15 Wörter <parameter-word>, welche die eigentlichen Parameter enthalten.

Nachdem der vollständige Datenrahmen (18-Wörter = 36 Bytes) eingelesen wurde, beginnt die L-LAS-TB...-MA Kontrollelektronik mit der Abarbeitung des im 2. Wort (<order-word>) verschlüsselten Befehls.

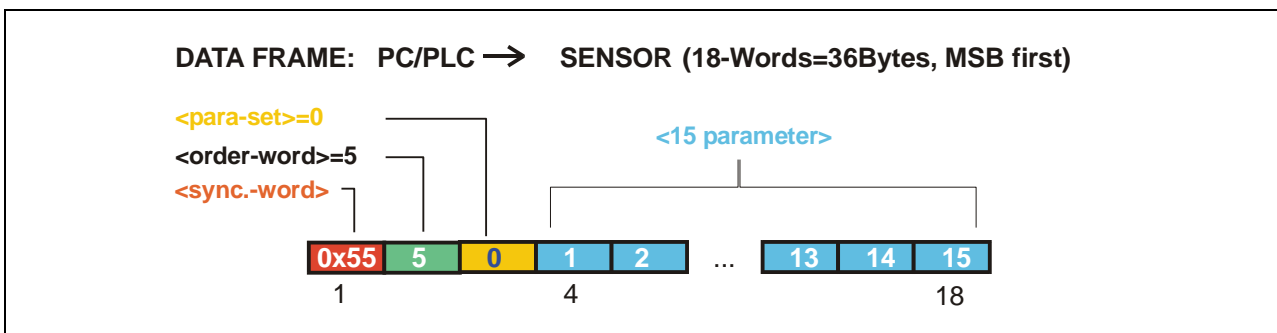

#### Format des Datenrahmens: <para-set = 0> GENERAL-PARAMETER

Wort Nr.	Bedeutung	Kommentar
1	<sync-word>	hex-code 0x55, binary=0000 0000 0101 0101, dec.=85
2	<order-word>	Befehlswort (vgl. Tabelle unten)
3	<para-set> = 0	0 = Parametersatz GENERAL
4	EVALMODE	Auswerte-Betriebsart (0=SLAVE, 1=MASTER, 2=WIDTH, 3=CENTER, 4=DIFF)
5	TRIGGERMODE	Trigger-Betriebsart (0=CONTINUOUS, 1=EXT-IN0-L/H, 2=EXT-IN0-HIGH, 3=INTERN)
6	ANAMODE	Betriebsart Analogausgang: (0=DIRECT 0..10V, 1=MAXIMA, 2=MINIMA, 3=MAX-MIN)
7	HWMODE	Betriebsart Hardwaretaste und Potentiometer: (0=DISABLE ALL, 1=ENABLE-ALL, 2=EN.-BTN, 3=EN.-POTI)
8	AVERAGE	Einstellung Mittelwert: ( 1,2,4,8,16,32,64,128 oder 256 )
9	POLARITY	Ausgangspolarität Digitalausgänge: (0=DIRECT, 1=INVERS)
10	TOLLO	Toleranzwert unten ( 1 ... MAXPIXEL)
11	TOLUP	Toleranzwert oben: (1 ... MAXPIXEL)
12	PARA9	0, derzeit nicht verwendet
13	PARA10	0, derzeit nicht verwendet
14	PARA11	0, derzeit nicht verwendet

Format des Datenrahmens: <para-set = 0> GENERAL-PARAMETER		
Word Nr.	Bedeutung	Kommentar
15	PARA12	0, derzeit nicht verwendet
16	PARA13	0, derzeit nicht verwendet
17	umSETPOINT LO-WORD	Referenzwert in Mikrometer, niederwertiges 16-Bit-Wort
18	UmSETPOINT HI-WORD	Referenzwert in Mikrometer, höherwertiges 16-Bit-Wort


Format des Datenrahmens: <para-set = 1> MASTER-PARAMETER		
Word Nr.	Bedeutung	Kommentar
1	<sync-word> = 0x0055	hex-code 0x55, binary=0000 0000 0101 0101, dec.=85
2	<order-word>	Order word (c.f. table below)
3	<para-set> = 1	1 = Parametersatz MASTER
4	POWER-MASTER	Ausgangsleistung Laser-Sender ( 0 ... 1000)
5	POWER-MODE-MASTER	Betriebsart Laser-Sender: 0=STATIC, 1=DYNAMIC
6	VIDEO-THRESHOLD-MA	Videoschwelle (0 ... 100) in Prozent
7	TEACH-VALUE-MASTER	Lernwert (Pixel) (0 .. max. Pixelanzahl der CCD-Zeile)
8	EVAL-BEGIN-MASTER	Auswertebeginn: Pixel ( 1 ... E_END-1 )
9	EVAL-END-MASTER	Auswerteende: Pixel ( E_BEGIN+1 ... MAXPIXEL der CCD-Zeile )
10	CCD OP-MODE-MASTER	Betriebsart CCD-Zeile: 0=LOW-GAIN, 1=HIGH-GAIN
11	TRIGGER-THRESH.-MA	Triggerschwelle f. INT-TRIGG.: (1 ... MAXPIXEL der CCD-Zeile)
12	Parameter 9	0, derzeit nicht verwendet
13	Parameter 10	0, derzeit nicht verwendet
14	Parameter 11	0, derzeit nicht verwendet
15	SLOPE VALUE L-WORD MA	Empfindlichkeit Master (x 1024), niederwertiges 16-Bit-Wort
16	SLOPE VALUE H-WORD MA	Empfindlichkeit Master (x1024), höherwertiges 16-Bit-Wort
17	REF-OFFSET L-WORD MA	0, derzeit nicht verwendet
18	REF-OFFSET H-WORD MA	0, derzeit nicht verwendet

Format des Datenrahmens: <para-set = 2> SLAVE-PARAMETER		
Word Nr.	Bedeutung	Kommentar
1	<sync-word> = 0x0055	hex-code 0x55, binary=0000 0000 0101 0101, dec.=85
2	<order-word>	Order word (c.f. table below)
3	<order-word> = 2	2 = Parametersatz MASTER
4	POWER-SLAVE	Ausgangsleistung Laser-Sender ( 0 ... 1000)
5	POWER-MODE-SLAVE	Betriebsart Laser-Sender: 0=STATIC, 1=DYNAMIC
6	VIDEO-THRESHOLD-SL	Videoschwelle (0 ... 100) in Prozent
7	TEACH-VALUE-SLAVE	Lernwert (Pixel) (0 .. max. Pixelanzahl der CCD-Zeile)
8	EVAL-BEGIN-SLAVE	Auswertebeginn: Pixel ( 1 ... E_END-1 )
9	EVAL-END-SLAVE	Auswerteende: Pixel ( E_BEGIN+1 ... MAXPIXEL der CCD-Zeile )
10	CCD OP-MODE-SLAVE	Betriebsart CCD-Zeile: 0=LOW-GAIN, 1=HIGH-GAIN
11	TRIGGER-THRESH.-SL	Triggerschwelle f. INT-TRIGG.: (1 ... MAXPIXEL der CCD-Zeile)
12	Parameter 9	0, derzeit nicht verwendet
13	Parameter 10	0, derzeit nicht verwendet
14	Parameter 11	0, derzeit nicht verwendet
15	SLOPE VALUE L-WORD SL	Empfindlichkeit Slave (x 1024), niederwertiges 16-Bit-Wort
16	SLOPE VALUE H-WORD SL	Empfindlichkeit Slave (x1024), höherwertiges 16-Bit-Wort
17	REF-OFFSET L-WORD SL	0, derzeit nicht verwendet
18	REF-OFFSET H-WORD SL	0, derzeit nicht verwendet



Bedeutung des 2.Wortes im Datenrahmen: <order-word>		
Wert	Meaning / Action	
0	Nop	no operation
1	Sende Parameter vom PC in das L-LAS-RAM	18 words, PC ⇒ L-LAS-RAM
2	Hole Parameter vom L-LAS-RAM	18 words, L-LAS-RAM ⇒ PC
3	Sende Parameter vom PC zum EEPROM	18 words, PC ⇒ L-LAS-EEPROM
4	Hole Parameter vom EEPROM des L-LAS	18 words, L-LAS-EEPROM ⇒ PC
5	Echo Prüfung: Hole Echo-Zeichen vom L-LAS-Hardware, Line Ok = 0xAA	18 words, erstes Wort=0x00AA (Echo=170)
6	Aktiviere Lernvorgang, speichern in RAM	18 words PC ⇒ L-LAS-RAM
7	Hole Firmware Versionsmeldung von L-LAS	72-bytes, L-LAS ⇒ PC
8	<b>Hole Messdaten vom L-LAS-RAM</b>	<b>18 words, L-LAS-RAM ⇒ PC</b>
9	Hole Video-Puffer Information vom L-LAS	64 words, L-LAS-RAM ⇒ PC
10	Hole Hardware Information von L-LAS	18 words L-LAS-RAM ⇒ PC
11	Setze Maxima/Minima-Werte zurück	18 words PC ⇒ L-LAS-RAM


**Beispiele zum Datenaustausch:**

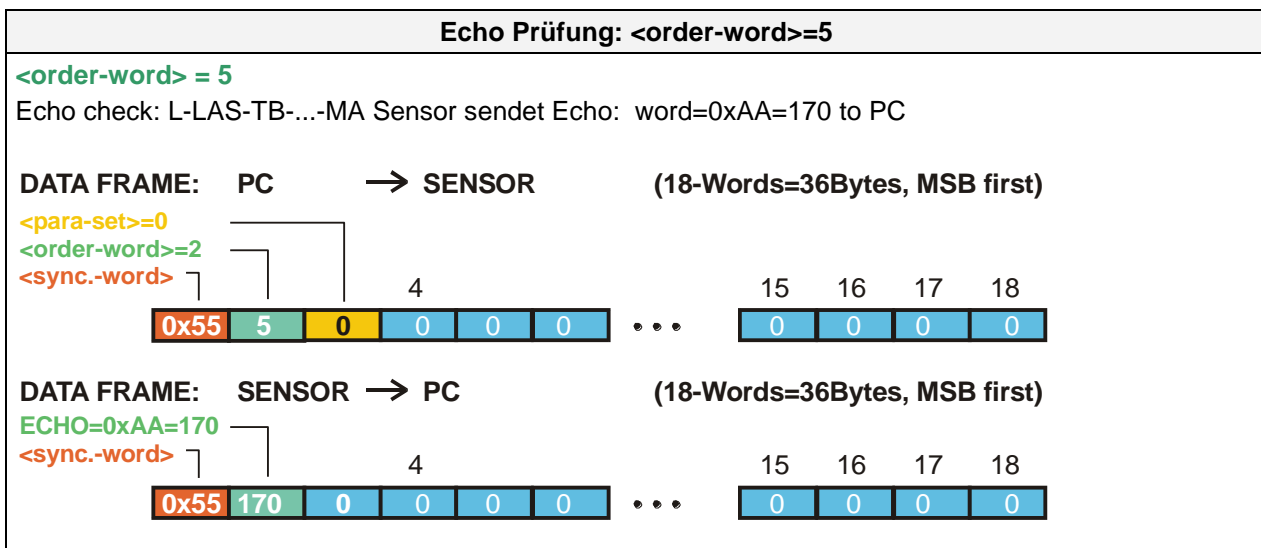

**SENDE Parameter-Satz = 0 zum L-LAS-RAM <order-word>=1**

**<order-word> = 1    <para-set> = 0 = GENERAL-Parameter**

DATA FRAME:    PC    →    SENSOR    (18-Words=36Bytes, MSB first)

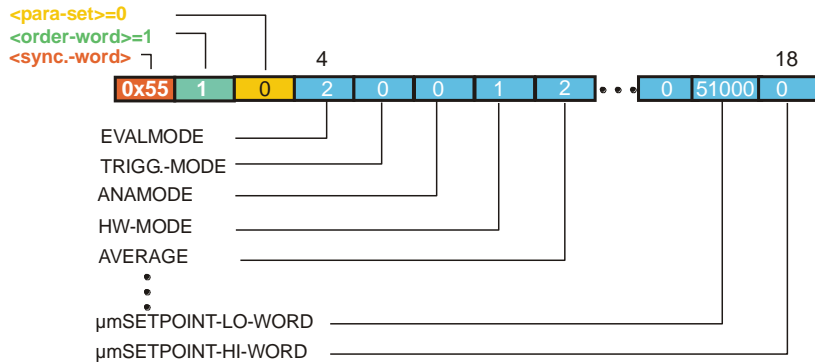


Der übertragene Datenrahmen wird automatisch als Echo vom L-LAS-TB-...-MA Sensor zurückgesendet!!

**SENDE Parameter-Satz = 1 zum L-LAS-RAM <order-word>=1**

**<order-word> = 1    <para-set> = 1 = MASTER-Parameter**

DATA FRAME:    PC    →    SENSOR    (18-Words=36Bytes, MSB first)

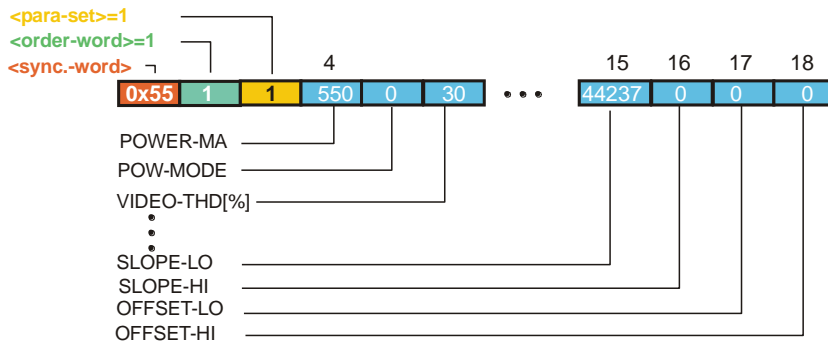


SLOPE-VALUE is multiplied with x1024 e.g. 43.2[μm/pixel] x 1024 = 44237  
 OFFSET-VALUE in micrometer [μm] , not used

Der übertragene Datenrahmen wird automatisch als Echo vom L-LAS-TB-...-MA Sensor zurückgesendet!!

**SENDE Parameter-Satz = 2 zum L-LAS-RAM <order-word>=1**

**<order-word> = 1    <para-set> = 2 = SLAVE-Parameter**

DATA FRAME:    PC    →    SENSOR    (18-Words=36Bytes, MSB first)

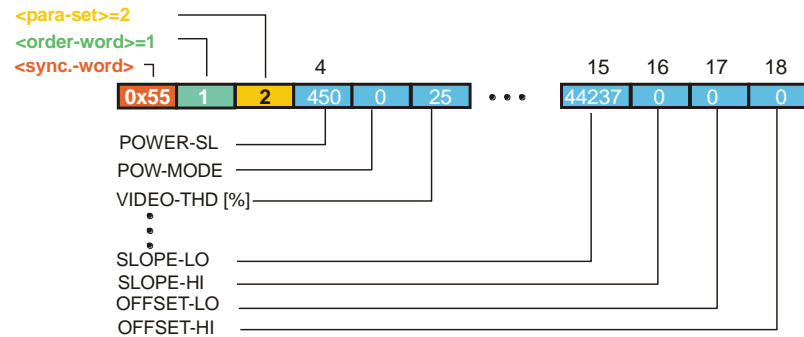


SLOPE-VALUE is multiplied with x1024 e.g. 43.2[μm/pixel] x 1024 = 44237  
 OFFSET-VALUE in micrometer [μm] , not used

Der übertragene Datenrahmen wird automatisch als Echo vom L-LAS-TB-...-MA Sensor zurückgesendet!!


### HOLE Parameter-Satz = 0 vom L-LAS-RAM <order-word>=2

<order-word> = 2    <para-set> = 0 = GENEAL-Parameter

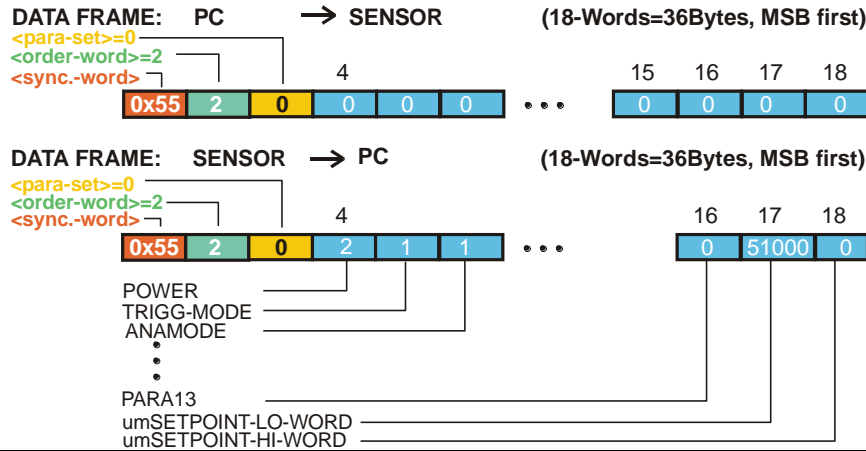


### HOLE Parameter-Satz = 1 vom L-LAS-RAM <order-word>=2

<order-word> = 2    <para-set> = 1 = MASTER-Parameter

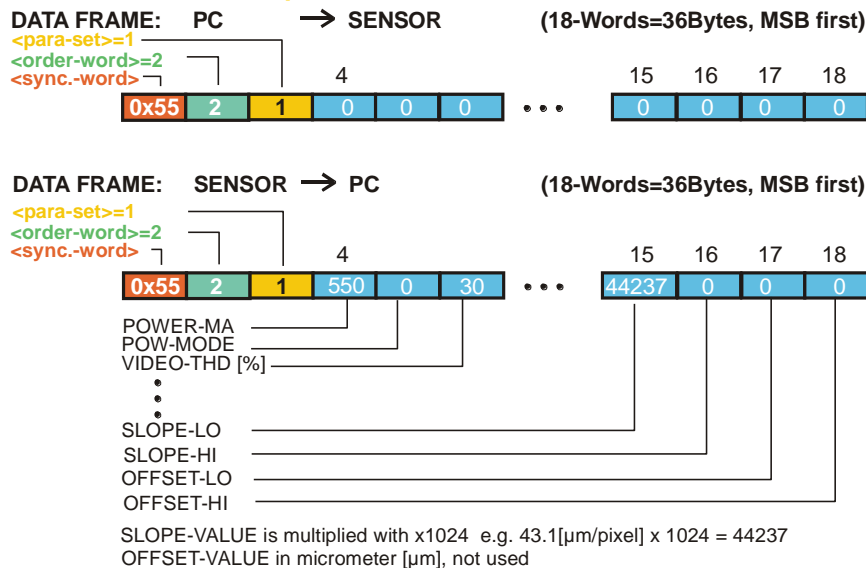

### HOLE Parameter-Satz = 2 vom L-LAS-RAM <order-word>=2


<order-word> = 2    <para-set> = 2 = MASTER-Parameter

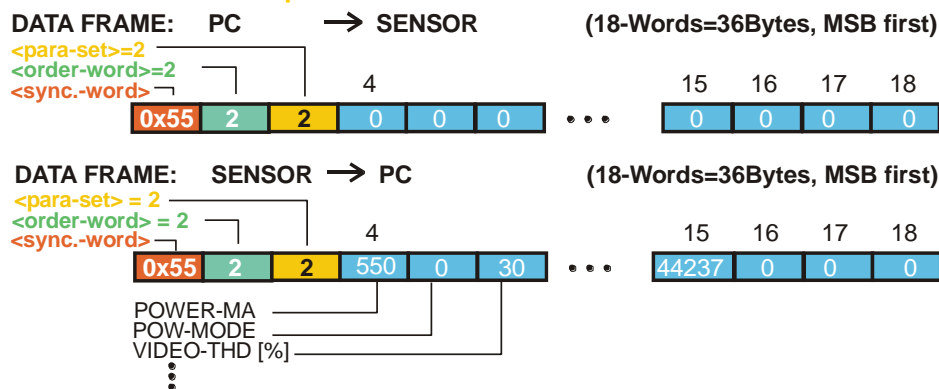

### LERNFUNKTION am L-LAS auslösen <order-word>=6

<order-word> = 6    <para-set> = 0

DATA FRAME: PC → SENSOR (18-Words=36Bytes, MSB first)

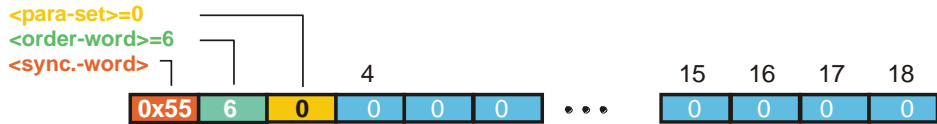

Der aktuelle Datenframe wird als Echo zurückgesendet!

### RESET der Minimal/Maximalwerte am L-LAS auslösen <order-word>=6

<order-word> = 11    <para-set> = 0

DATA FRAME: PC → SENSOR (18-Words=36Bytes, MSB first)



Der aktuelle Datenframe wird als Echo zurückgesendet!


### HOLE Messwerte aus L-LAS-RAM <order-word>=8

<order-word> = 8    <para-set> = 0

DATA FRAME: PC → SENSOR (18-Words=36Bytes, MSB first)



DATA FRAME: SENSOR → PC (18-Words=36Bytes, MSB first)

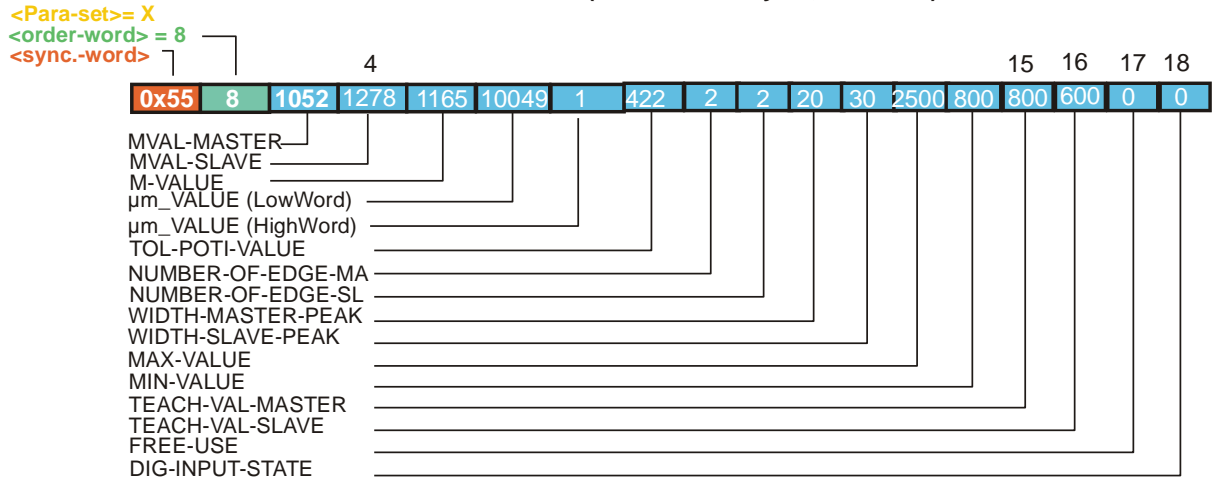

Example µm-VALUE: 75.584mm = 75584µm = LowWord (10049) + HighWord (1x65535)

