

Bedienungsanleitung

Software L-LAS-Monitoring V1.0

(PC-Software für Microsoft® Windows® XP, Windows7, Windows8)

für die Zeilensensoren der L-LAS Serie

Die vorliegende Bedienungsanleitung dient zur Installation und Bedienung der PC-Software L-LAS-MONITORING V1.0.

Die Software wurde entwickelt, um bis zu 8 Sensoren der L-LAS Familie zu einem Multisensorsystem zu konfigurieren, dass zur kontinuierlichen Inline-Messung und Kontrolle von Oberflächen an mehreren Messpunkten gleichzeitig eingesetzt werden kann. Neben der Aufzeichnung werden die Messdaten am PC-Bildschirm dargestellt und können nach Ende der Aufzeichnung über eine Print-Funktion ausgedruckt werden.

Das Softwarekonzept sieht zwei Benutzerebenen vor: Eine durch Passwort geschützte Administratorfunktion, mit der das Inline-Messsystem konfiguriert und sämtliche Parameter für den Betrieb festgelegt werden können sowie eine einfach zu bedienende Anwenderfunktion, mit der lediglich Start und Ende der Aufzeichnung mit Eingabe der (vom Administrator) festgelegten Produktionsparameter angestoßen werden kann. Ferner steht dem normalen Anwender die Print-Funktion zur Verfügung.

Zur Unterstützung der Inbetriebnahme und Nutzung der L-LAS-Monitoring Software werden in dieser Bedienungsanleitung die einzelnen Funktionselemente der graphischen Windows® Benutzeroberfläche erklärt.

V1.0.0	17.12.2014	start-up
V1.0.1	16.01.2015	add auto-triggered-mode

0 Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Installation der L-LAS-Monitoring Software	3
2 Bedienung der L-LAS-Monitoring Software	4
2.1 Softwarebeschreibung.....	4
2.1.1 Menü „File“	5
2.1.2 Menü „Configure“	5
2.1.3 Menü „Password“	8
2.1.4 Menü „RunDataRecording“	9
2.1.5 Menü „Print“	10
2.1.6 Menü „ViewData“	10
2.1.7 <i>Output data format</i>	11

Shortcuts:

SEND	F9
GET	F10
GO	F11
STOP	F12

1 Installation der L-LAS-Monitoring Software

Für eine erfolgreiche Installation der L-LAS-Monitoring Software müssen folgende Hardware-Voraussetzungen erfüllt sein:

- IBM PC Pentium II oder kompatibler
- SVGA-Grafik
- Microsoft® Windows® XP, Windows7, Windows8
- Serielle RS232-Schnittstelle oder USB Schnittstelle am PC
- Microsoft®-kompatible Maus
- Kabel für die RS232-Schnittstelle (cab-las4/PC) oder RS232/USB Konverter (cab-las4/USB)
- CD-ROM-Laufwerk
- 40 MByte freier Festplattenspeicher

Die L-LAS-Monitoring Software kann nur unter Windows installiert werden. Deshalb müssen Sie zunächst Windows starten, falls es noch nicht aktiv ist.

Installieren Sie nun die Software wie im Folgenden beschrieben:

1. Sie können die Software direkt von der Installations-CD-ROM installieren. Auf der CD-ROM befindet sich der Ordner INSTALL. Im Ordner INSTALL ist eine SETUP Anwendung. Zum Installieren der Software müssen Sie diese SETUP Anwendung starten.
2. Das Installationsprogramm meldet sich mit einem Dialogfeld und schlägt vor, die Software im Verzeichnis C:\“FILENAME“ auf der Festplatte einzurichten. Akzeptieren Sie den Vorschlag mit **OK** oder **[ENTER]** oder ändern Sie die Pfad-Vorgaben nach Ihren Wünschen.
3. Während der Installation wird eine neue Programm-Gruppe für die Software im Windows Programm-Manager erzeugt. Außerdem wird in der erzeugten Programmgruppe ein Icon für den Start der Software automatisch generiert. Falls die Installation erfolgreich durchgeführt werden konnte, meldet sich das Installationsprogramm mit einer Dialogbox "Setup OK".
4. Nach erfolgreicher Installation kann die Software durch Doppelklick auf das Icon mit der linken Maustaste gestartet werden.

Windows® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corp.


SVGA™ ist ein Warenzeichen der International Business Machines Corp.

2 Bedienung der L-LAS-Monitoring Software

2.1 Softwarebeschreibung


Bitte lesen Sie diesen Abschnitt zuerst durch, bevor Sie die Initialisierung der Software vornehmen.

Nach dem Aufruf der **L-LAS-MONITORING** Software erscheint folgendes Fenster auf der Windows Oberfläche. Abhängig von den Einstellungen im „Startup Configurationfile“ werden verschiedene Elemente angezeigt.

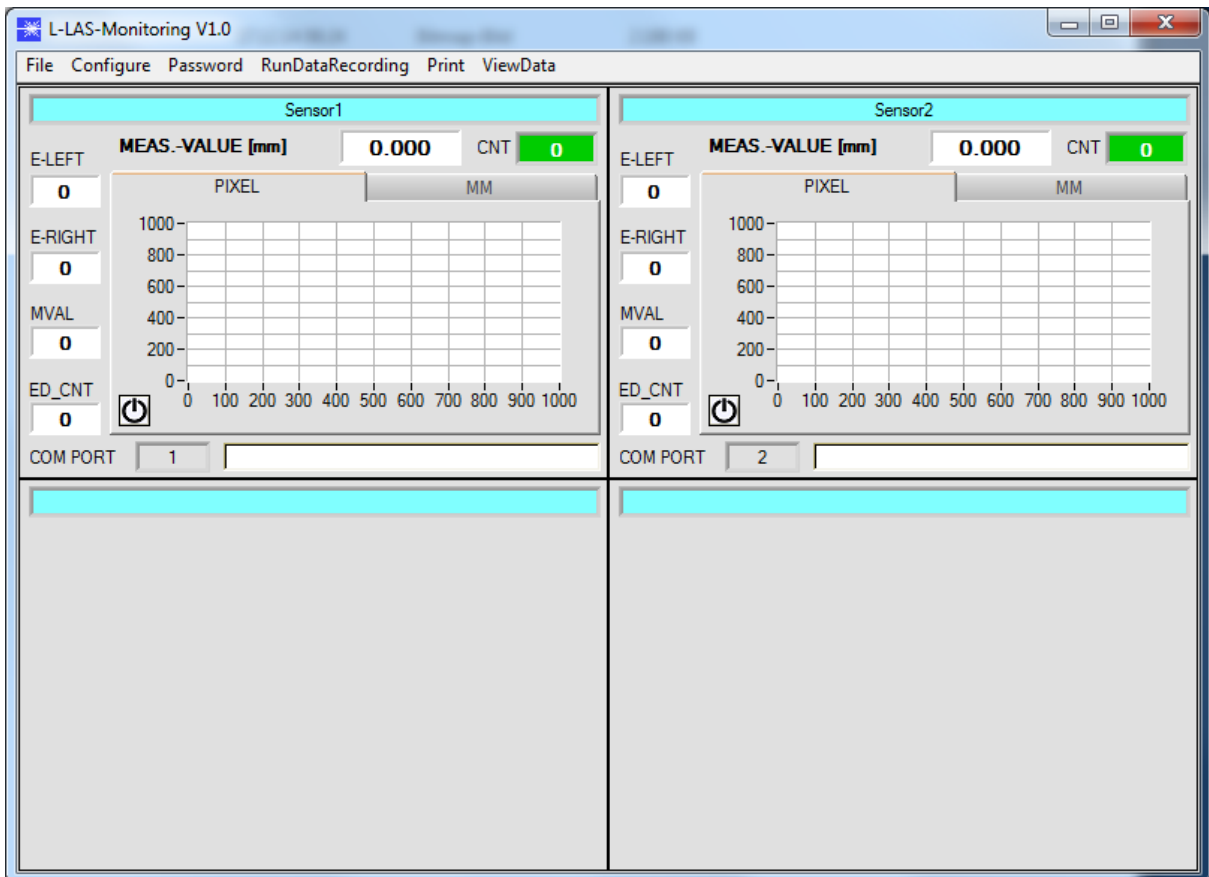

2.1.1 Menü „File“

 File Configure Tools Password RunDal




Mit Hilfe des Menü Buttons „File“ können bestimmte Konfigurationsdaten, welche unter „Configure“ eingestellt werden, in ein File gespeichert bzw. von einem File gelesen werden.

Mit „Save As Startup Configuration File“ werden die aktuell eingestellten Parameter als „Startup“ Parameter festgelegt. D.h. diese Parameter werden beim Starten der Software automatisch geladen.


2.1.2 Menü „Configure“

Configure Tools Password RunDal

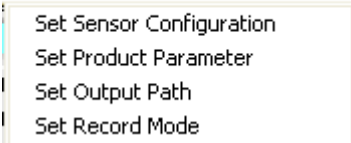

Mit Hilfe des Menü Buttons „Configure“ können bestimmte Parameter Voreinstellungen durchgeführt werden.

Nach Drücken von „Set Sensor Configuration“ erscheint folgendes Fenster auf dem Bildschirm:

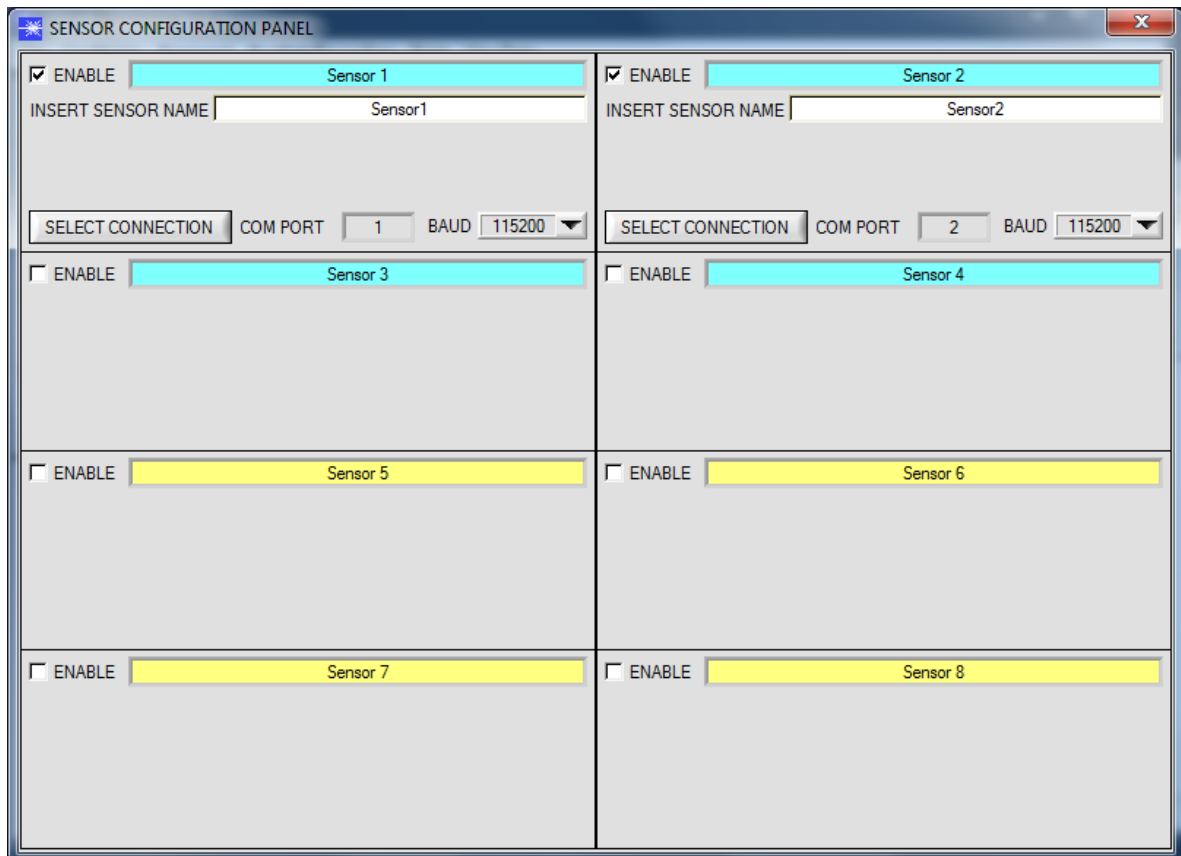

Damit von einem Sensor Daten aufgezeichnet werden können, muss dieser mit „ENABLE“ aktiviert werden. Unter „INSERT SENSOR NAME“ definiert man einen Namen für den Sensor. Dieser Name wird dann im Hauptfenster angezeigt, im Ausgabefile abgespeichert und ebenso ausgedruckt.

Unter „SELECT CONNECTION“ wird die Schnittstelle zwischen einem Sensor und dem PC festgelegt.

Nach Drücken von „Set Product Parameter“ erscheint folgendes Fenster auf dem Bildschirm:

PRODUCT PARAMETER CONFIGURATION PANEL

ENABLE AND SELECT PRODUCT PARAMETERS, WHICH ARE FIX AND MUST BE STORED IN THE OUTPUT FILE AND PRINTED AT THE REPORT

<input checked="" type="checkbox"/>	ENABLE PRODUCT PARAMETER 1	Facility1
<input checked="" type="checkbox"/>	ENABLE PRODUCT PARAMETER 2	Machine1
<input type="checkbox"/>	ENABLE PRODUCT PARAMETER 3	
<input type="checkbox"/>	ENABLE PRODUCT PARAMETER 4	
<input type="checkbox"/>	ENABLE PRODUCT PARAMETER 5	

ENABLE AND SELECT PRODUCT PARAMETERS, WHICH MUST BE ENTERED BY THE MACHINE OPERATOR WHEN THE MEASUREMENT STARTS

<input checked="" type="checkbox"/>	ENABLE PRODUCT PARAMETER 6	Order-No 123
<input checked="" type="checkbox"/>	ENABLE PRODUCT PARAMETER 7	Worker
<input type="checkbox"/>	ENABLE PRODUCT PARAMETER 8	
<input type="checkbox"/>	ENABLE PRODUCT PARAMETER 9	
<input type="checkbox"/>	ENABLE PRODUCT PARAMETER 10	

ATTENTION! Don't use the signs / \ : . * ? , < > |

Es stehen 5 Parameter zur Verfügung, die individuell eingegeben werden können. Die Daten sind fix und werden beim Abspeichern, sofern „Enabled“, im File abgelegt bzw. mit ausgedruckt.

Die Parameter 6 bis 10 müssen, wenn sie aktiviert sind, vom Bediener nach Drücken von „Start“ eingegeben werden.

Die Daten werden ebenfalls im File abgelegt und ausgedruckt.

Achtung!
Die Zeichen / \ : . * ? , < > | dürfen nicht verwendet werden.

Insert Product Parameter

Beispiel_Rollnummer


OK

Beispiel:

„ENABLE PRODUCT PARAMETER 6“ ist aktiviert und mit der Eingabe „Beispiel_Rollnummer“ belegt.

Nach Drücken von „RunDataRecording“ und „Start“ erscheint ein Fenster, welches dazu auffordert eine Rollnummer einzugeben.

Nach Drücken von „Set Output Path“ erscheint folgendes Fenster auf dem Bildschirm:

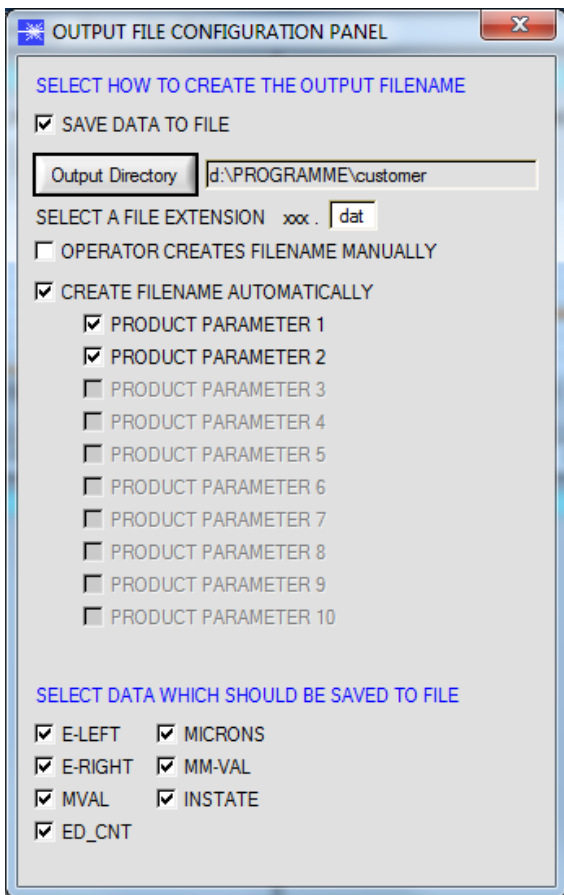

Hier kann die Ausgabe Datei bestimmt werden.

Mit „**SAVE DATA TO FILE**“ legt man fest, ob die Daten in ein File abgespeichert werden sollen, oder nur visualisiert werden sollen. Ist „**SAVE DATA TO FILE**“ nicht aktiviert, dann werden alle Einstellmöglichkeiten ausgeblendet.

Ist „**OPERATOR CREATES FILENAME MANUALLY**“ aktiviert, fordert die Software nach Drücken von „**Start**“ dazu auf, ein Ausgabefile festzulegen.

Ist „**CREATE FILENAME AUTOMATICALLY**“ aktiviert, wird das Ausgabefile selbstständig erzeugt. Der Ausgabepfad wird mit „**Output Directory**“ festgelegt.

Der Dateiname setzt sich zusammen aus den aktivierten „**PRODUCT PARAMETER**“, dem Sensornamen und der unter „**SELECT A FILE EXTENSION**“ angegebenen Erweiterung.

Unter „**SELECT DATA WHICH SHOULD BE SAVED TO FILE**“ wählt man die Daten aus, welche abgespeichert werden sollen.

INFO!


Möchte man das Ausgabefile mit Microsoft EXCEL öffnen, dann sollte man zuvor die Regionaleinstellungen von Windows auf ein angloamerikanisches Land (Großbritannien, USA, ...) umstellen. Grund dafür ist, dass EXCEL eine Kommazahl als Datum interpretiert. Speichert man das File im angloamerikanischen Modus ab und stellt wieder zurück auf sein jeweiliges Land, dann erkennt EXCEL eine Kommazahl als solche.

Zum Umstellen auf eine angloamerikanische Sprache müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

Start → Einstellungen → Systemsteuerung → Regions- und Sprachoptionen

Unter dem Reiter „Regionale Einstellungen“ kann jetzt eine angloamerikanische Sprache ausgewählt werden.

Nach Drücken von „**Select Record Mode**“ erscheint folgendes Fenster auf dem Bildschirm:

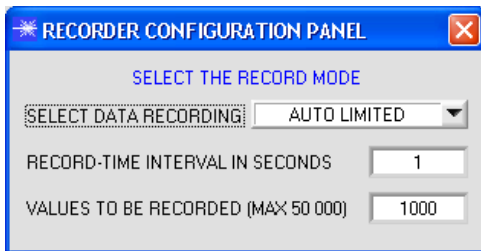

Hier wird der Datenaufzeichnungsmodus festgelegt.

Bei „**AUTO LIMITED**“ wird nach einem einstellbaren Intervall eine einstellbare Anzahl an Daten aufgezeichnet.

Bei „**AUTO UNLIMITED**“ werden nach einem einstellbaren Intervall solange Daten aufgezeichnet, bis die Aufzeichnung durch Drücken von „**Stop**“ beendet wird.

Bei „**AUTO TRIGGERED**“ sendet der Sensor nach einer LOW/HIGH Flanke an IN0 Daten. Vom Recorder werden diese

erfasst und abgespeichert.

Achtung!

Um die Funktion „**AUTO TRIGGERED**“ nutzen zu können, muss der Sensor im **RS-232-MODE=EXT-IN0-L/H (REC)** Triggermodi sein, da Daten nur nach der ansteigenden L/H Flanke (Triggerbedingung) gesendet werden (vgl. Manual L-LAS-Scope).

2.1.3 Menü „Password“




Die Bereiche „**File**“ und „**Configure**“ können mit einem Passwort geschützt werden.

Der Passwortschutz kann ein- und ausgeschaltet werden.

Das Default Passwort lautet: 0000000000

(in Worten: 10 Mal die Null).

Das Passwort kann individuell geändert werden.

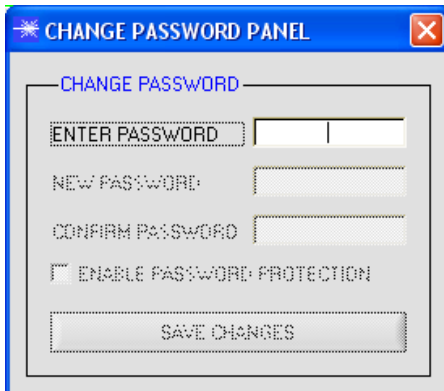


Ist der Passwortschutz eingeschaltet, hat man erst nach „**Deactivate Password Protection**“ und Eingabe des richtigen Passwortes Zugriff auf die Menü-Punkte „**File**“ und „**Configuration**“.

Achtung!

Der Passwortschutz muss mit „**Activate Password Protection**“ wieder eingeschaltet werden.

2.1.4 Menü „RunDataRecording“

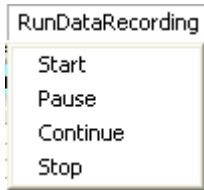


In diesem Menü Punkt wird die Datenaufzeichnung „**Start**“ gestartet und mit „**Stop**“ beendet. Zusätzlich kann man die Datenaufzeichnung mit „**Pause**“ unterbrechen und mit „**Continue**“ wieder aufnehmen.

Die Daten werden sofort in der entsprechend angelegten Datei abgespeichert und auf der Oberfläche visualisiert.

Nach Drücken von „**Start**“ müssen die in „**Set Product Parameter**“ aktivierten Produkt Parameter 6 bis 10 eingegeben werden.

Ist **OPERATOR CREATES FILENAME MANUALLY** in „**Set Output Path**“ aktiviert, wird man dazu aufgefordert, ein File zu spezifizieren.

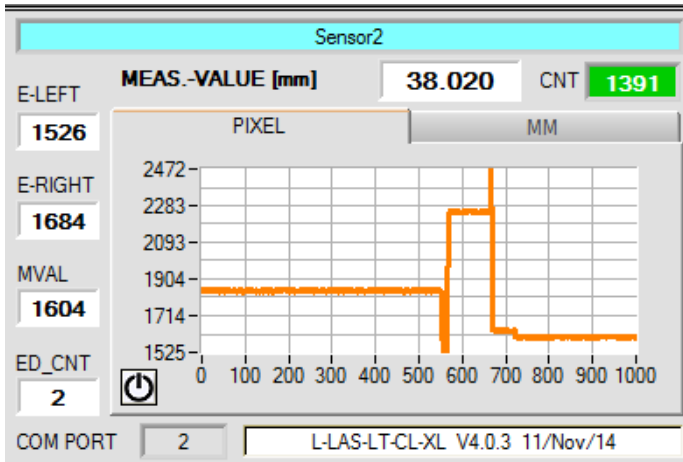

Die Daten werden sofort in der entsprechend angelegten Datei abgespeichert, falls dies aktiviert ist, und auf der Oberfläche visualisiert. Die Gesamtanzahl der aufgezeichneten Werte findet man im Display **CNT**.


Oberhalb des Graphen wird der **Messwert [mm]** angezeigt.

Links vom Graphen werden die aktuellen Messwerte/Kantenwerte in **PIXEL**, **E-LEFT**, **E-RIGHT**, **M-VAL** und die Anzahl der Kanten **ED_CNT** angezeigt.

Aus Speicherplatzgründen werden nur die letzten 1000 Werte im Graphen angezeigt. Die Ausgabedatei beinhaltet jedoch alle Werte.




Durch drücken von Reset wird dieser Graph auf 0 zurückgesetzt.

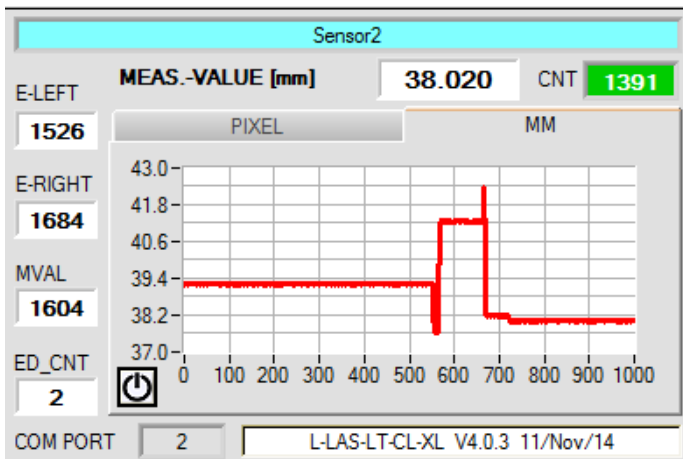

Unter dem Reiter **MM** wird die Graphik-Ausgabe in der Einheit [mm] dargestellt.

 
2.1.5 Menü „Print“



Mit „**Print Configuration Data**“ kann ein abgespeichertes Konfigurationsfile ausgewählt und ausgedruckt werden.

Mit „**Print Monitoring Data**“ werden die aktivierten Produkt Parameter sowie ein Screenshot von der aktuellen Oberfläche ausgedruckt.

2.1.6 Menü „ViewData“

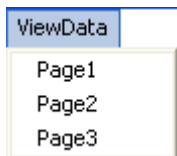


Aus Platzgründen können auf einer Bildschirmoberfläche nur 4 Sensoren angezeigt werden.

Mit „**Page1**“ und „**Page2**“ kann man zwischen den ersten 4 und den letzten 4 angeschlossenen Sensoren hin und her schalten.

Mit „**Page3**“ werden aber das delta C und C-No. aller 8 angeschlossenen Sensoren angezeigt.

Achtung! Angezeigt werden nur die Sensoren, die aktiviert sind.

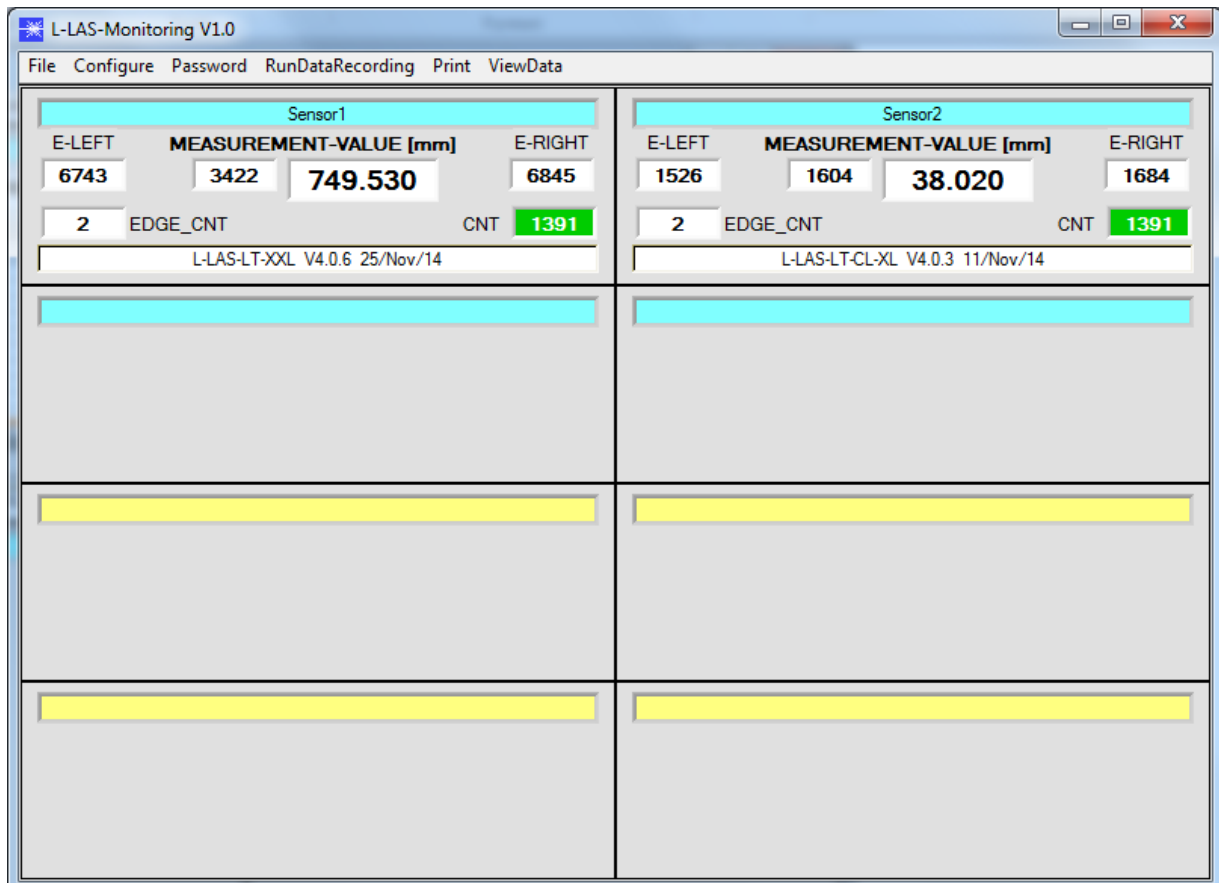

2.1.7 Output data format

SI_Factory2_Sensor 1.dat - Editor

File Edit Format View ?

Data Monitoring Results

Sensor: Sensor 1
Parameter 1: SI
Parameter 2: Factory2

DATE	TIME	E-LEFT	E-RIGHT	MVAL	ED_CNT	MICRONS	MM-VAL
01-16-2015	09:14:42	1313	1447	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:42	1313	1448	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:42	1313	1447	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:42	1313	1447	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:43	1313	1447	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:43	1313	1447	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:43	1313	1447	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:43	1312	1446	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:43	1313	1447	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:43	1313	1447	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:43	1313	1447	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:43	1313	1447	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:43	1313	1447	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:43	1313	1447	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:43	1313	1447	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:43	1313	1447	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:44	1313	1447	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:44	1313	1447	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:44	1313	1447	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:44	1313	1447	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:44	1313	1447	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:44	1313	1447	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:44	1313	1447	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:44	1313	1447	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:44	1313	1448	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:44	1313	1447	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:44	1313	1448	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:45	1313	1447	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:45	1313	1447	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:45	1313	1447	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:45	1313	1447	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:45	1313	1448	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:45	1313	1447	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:45	1313	1447	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:45	1313	1447	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:46	1313	1447	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:46	1313	1447	573	2	587989	587.989
01-16-2015	09:14:50	955	1088	430	2	579881	579.881
01-16-2015	09:14:50	956	1087	430	2	579881	579.881
01-16-2015	09:14:50	956	1086	430	2	579881	579.881
01-16-2015	09:14:51	957	1086	430	2	579881	579.881
01-16-2015	09:14:51	958	1087	431	2	579938	579.938
01-16-2015	09:14:51	959	1091	432	2	579994	579.994
01-16-2015	09:14:51	969	1099	436	2	580221	580.221
01-16-2015	09:14:52	1002	1136	450	2	581015	581.015
01-16-2015	09:14:52	1030	1167	460	2	581582	581.582
01-16-2015	09:14:52	1031	1167	461	2	581639	581.639